

*2102-252: บทที่ 5*

*เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส*

# สารบัญ

---


- ◆ โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
- ◆ หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
- ◆ วงจรสมมูลและแผนภาพเฟสเซอร์
- ◆ กำลังและแรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
- ◆ การทดสอบเพื่อหาพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
- ◆ ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลดและ โวลเตจเรกูเลชัน

# โครงสร้าง

1/12

## หน้าที่: แปลงพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้า


สเตเตอร์ (stator) : ฝั่งขดลวดอาร์เมเจอร์ที่จ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้โหลด

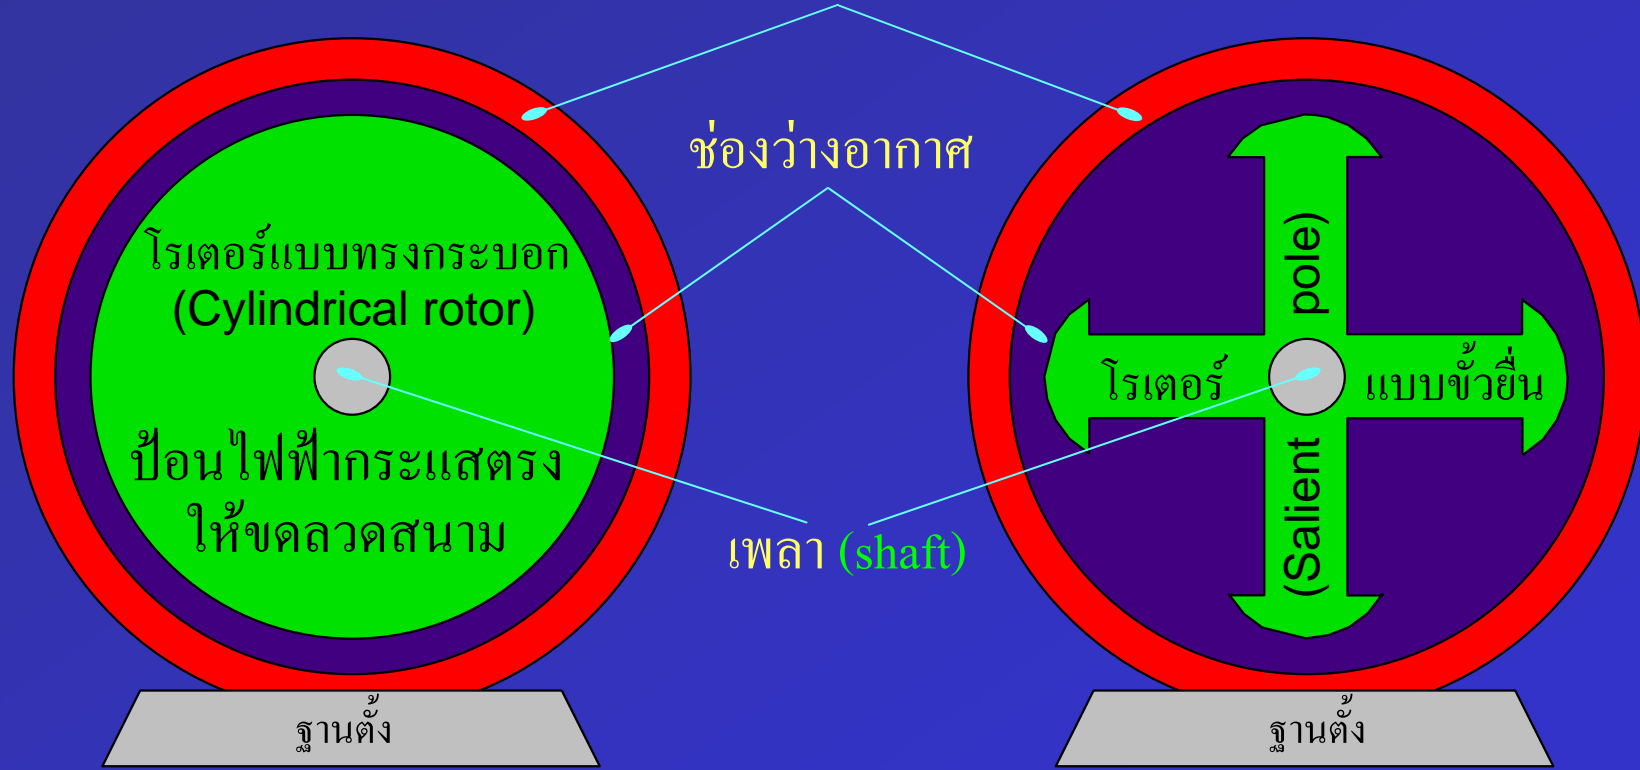

# โครงสร้าง

2/12

สเตเตอร์:

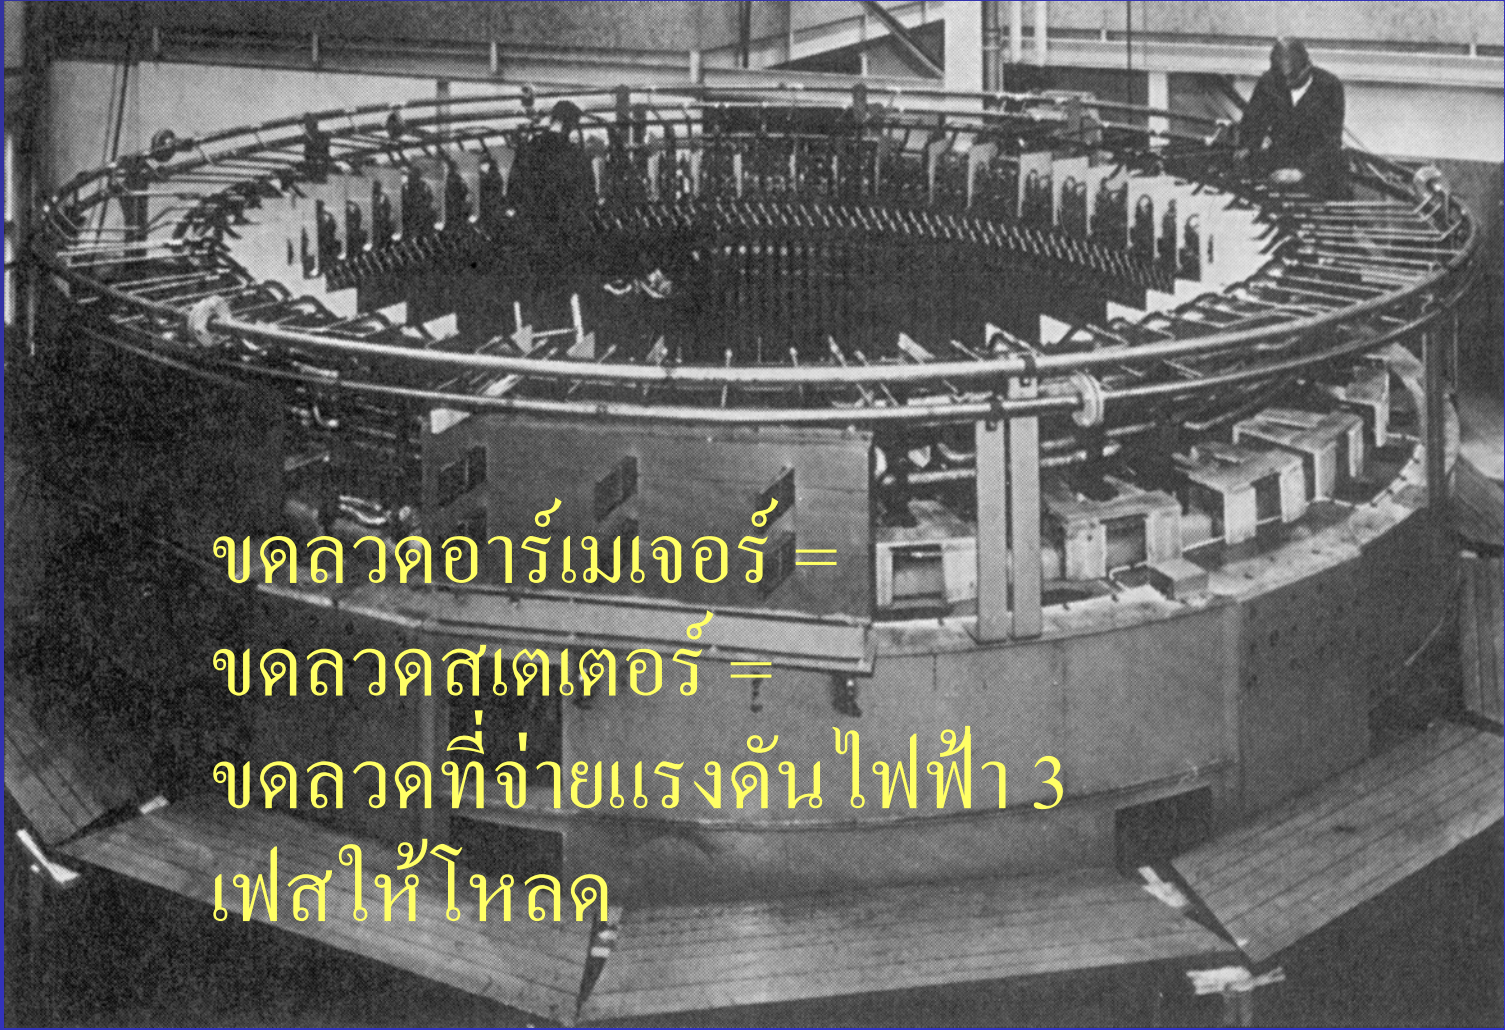


ขดลวดอาร์เมเจอร์ =  
 ขดลวดสเตเตอร์ =  
 ขดลวดที่จ่ายแรงดันไฟฟ้า 3  
 เฟสให้โหลด

# โครงสร้าง

3/12

โรเตอร์: แบบทรงกระบอกหรือ nonsalient pole  
ในรูปเป็นแบบ 2 ขั้ว

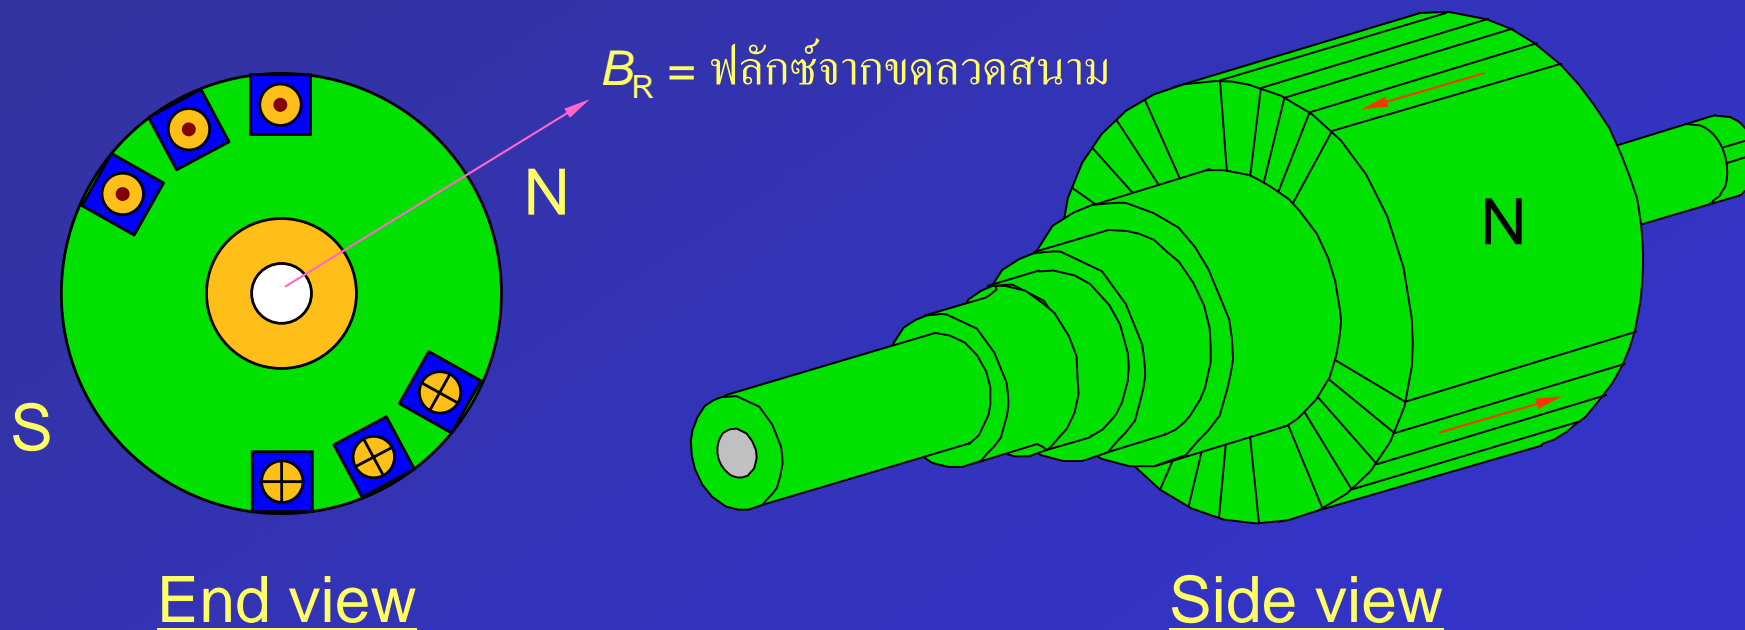


ขดลวดสนาม = ขดลวดโรเตอร์ = ขดลวดที่รับไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก

# โครงสร้าง

4/12


โรเตอร์: แบบทรงกระบอก ในรูปเป็นแบบ 2 ขั้ว

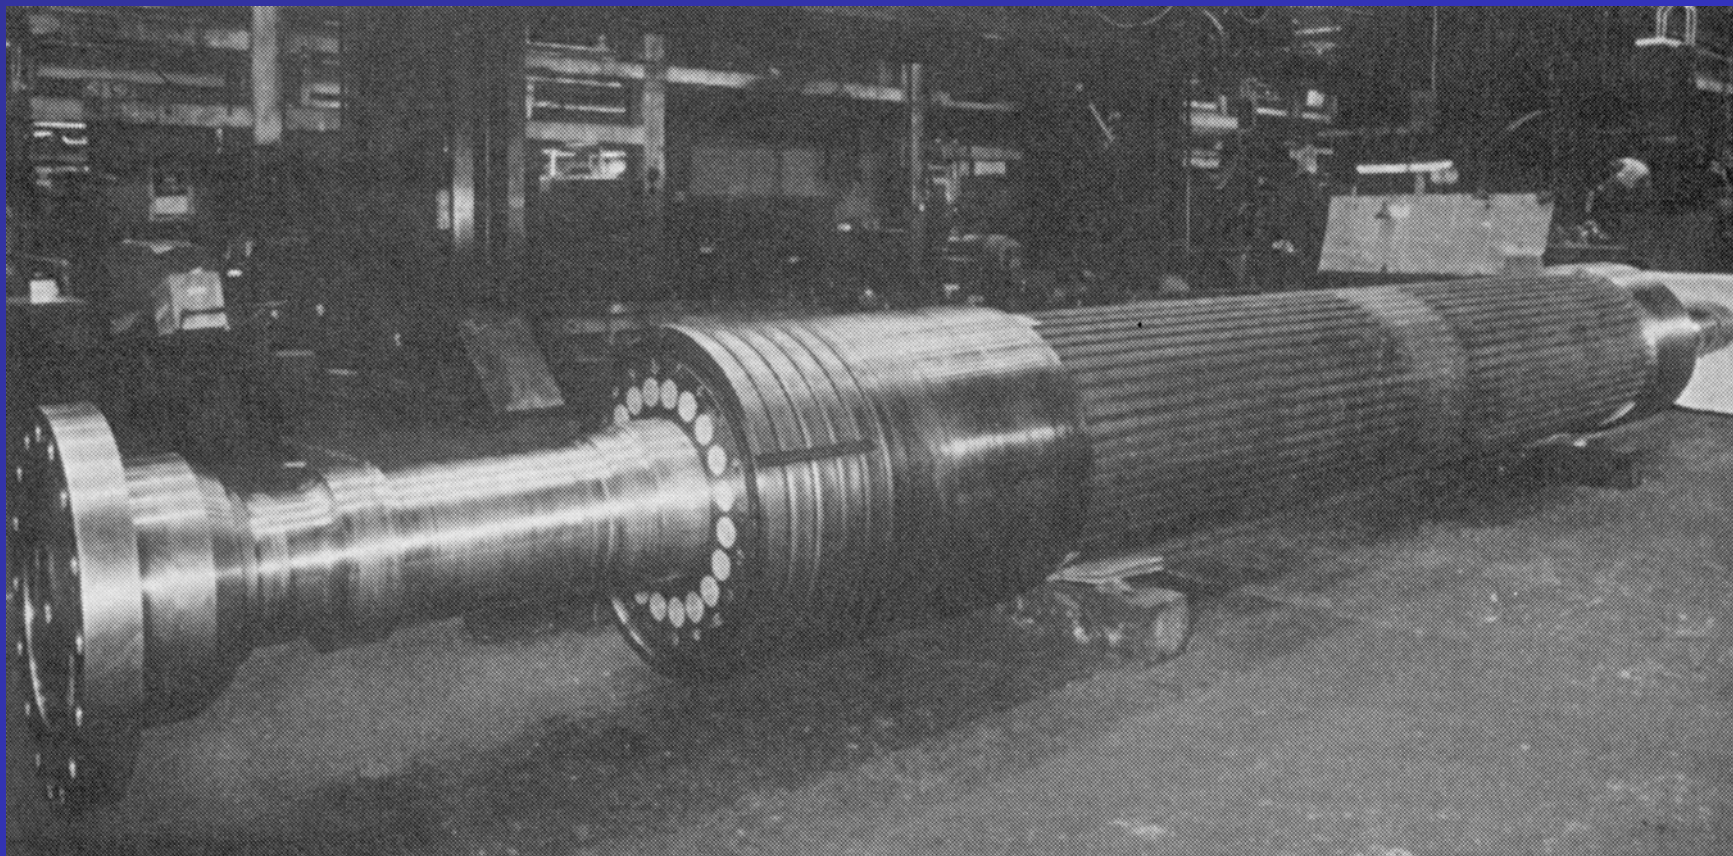

# โครงสร้าง

5/12


โรเตอร์: แบบขั้วยื่น ในรูปเป็นแบบ 6 ขั้ว

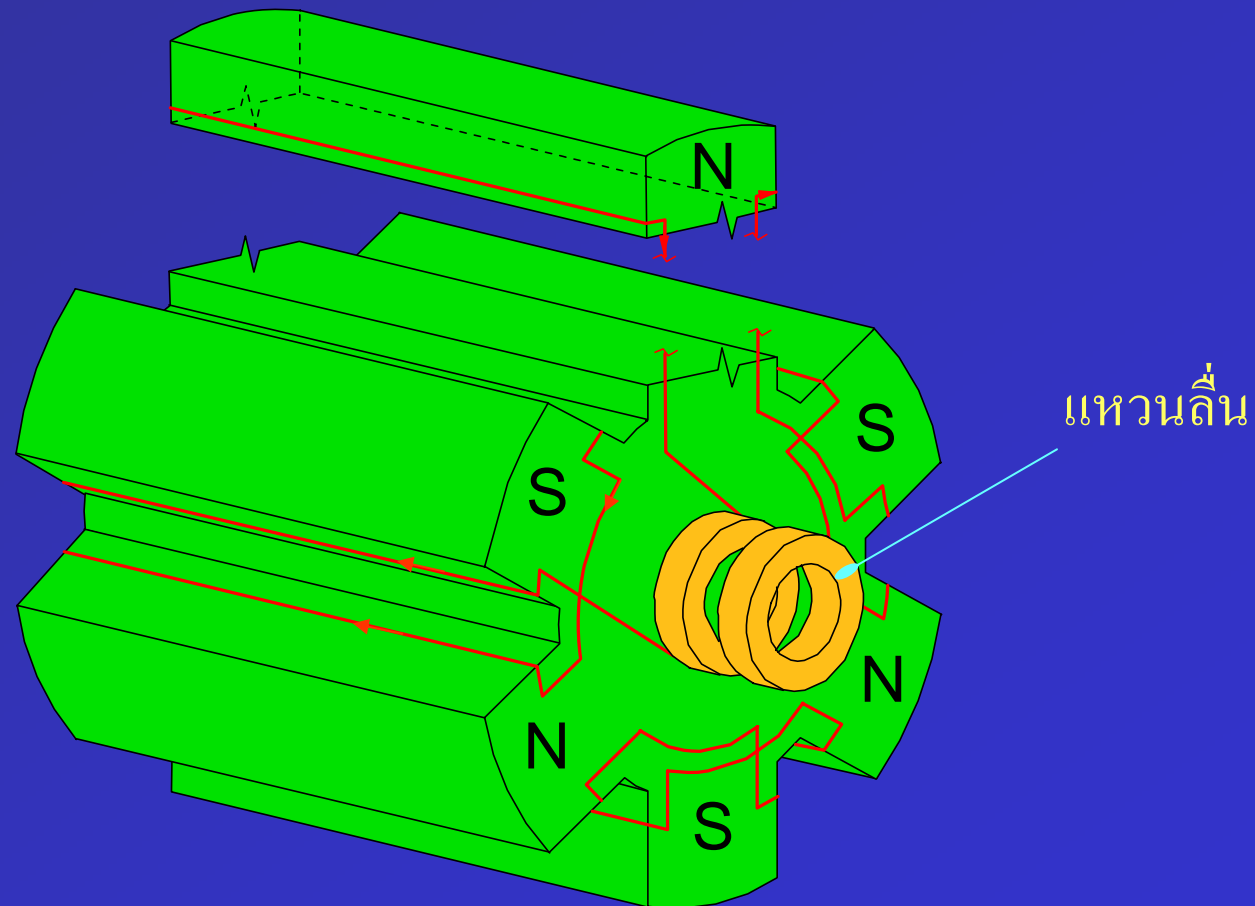


# โครงสร้าง

# 6/12


## โรเตอร์: แบบขั้วยื่น ในรูปเป็นแบบ 8 ขั้ว

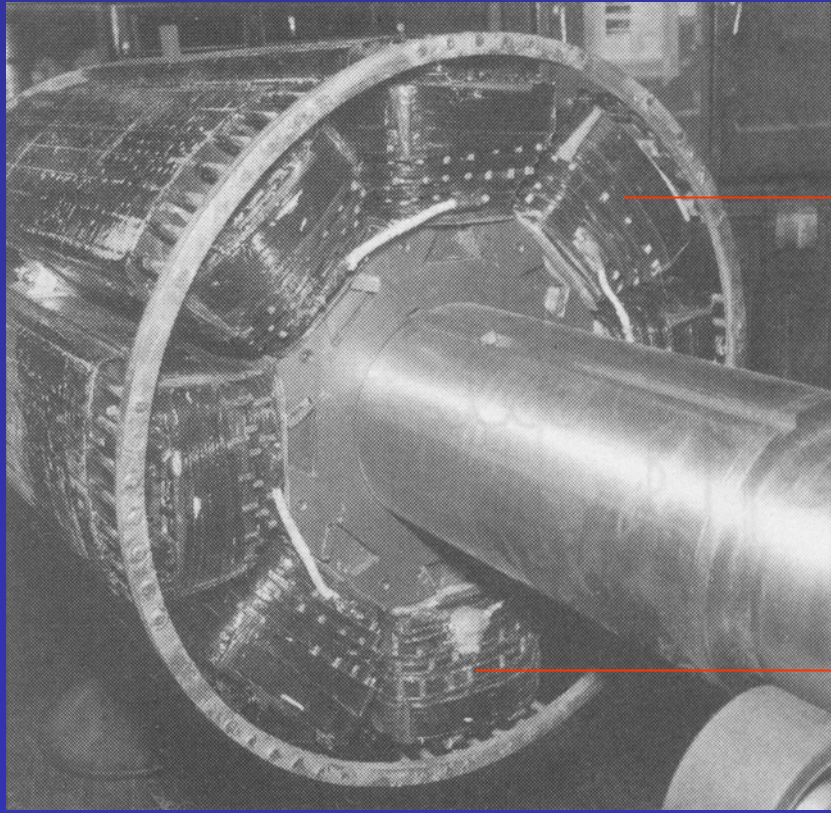

ขั้วยื่นก่อนพัน  
ขดลวดสนาม

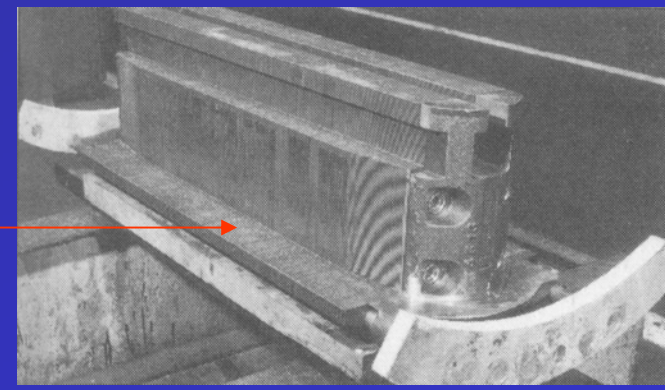

ขั้วยื่นที่พัน  
ขดลวดสนาม  
แล้ว

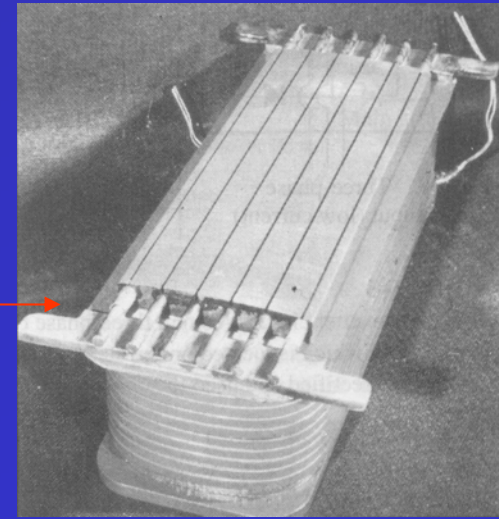



# โครงสร้าง

7/12


## วิธีป้อนกระแสสนาม

- ◆ ป้อนกระแสตรงผ่านแหวนลื่น (slip ring) และแปรงถ่าน (Brush)
- ◆ สร้างกระแสตรงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพลลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (มักเรียกว่า Brushless exciter)

# โครงสร้าง

8/12

## วิธีป้อนกระแสตรงผ่านแหวนลื่น

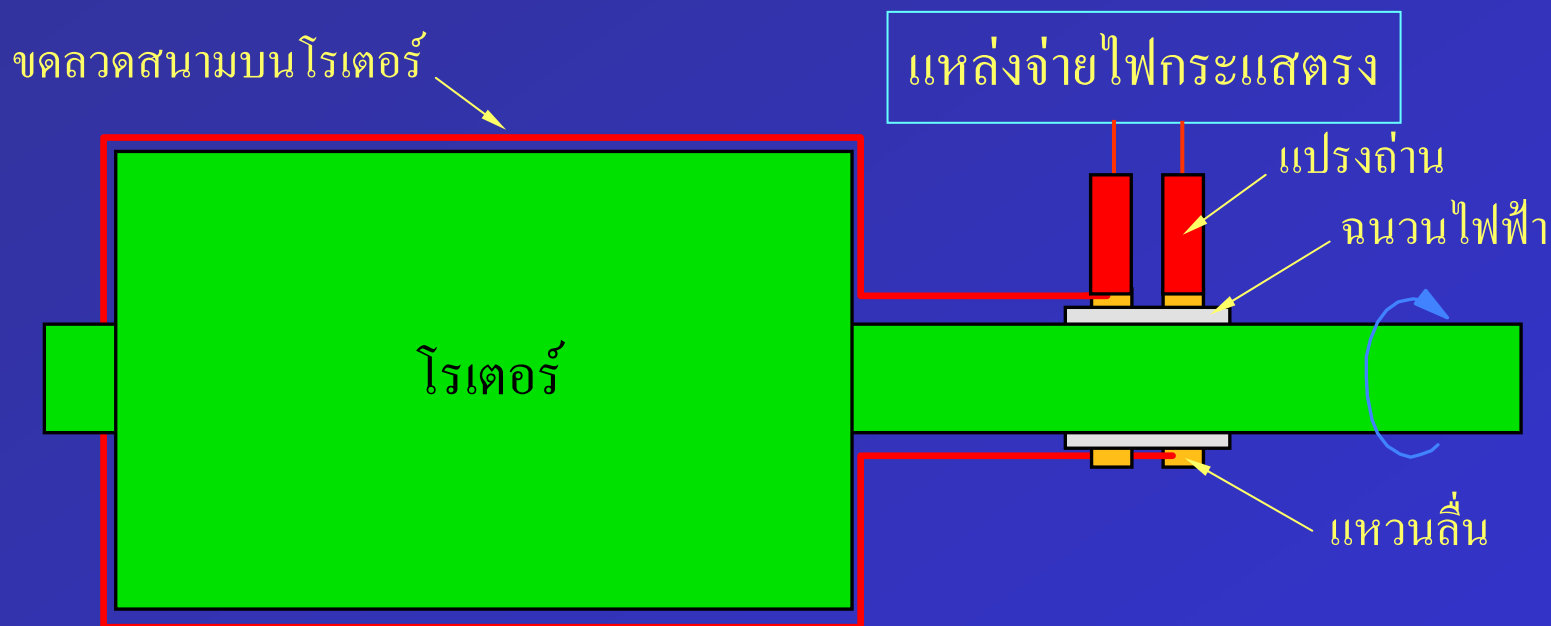


ข้อเสีย: แปรงถ่านสึกหรอทำให้ต้องมีการบำรุงรักษาและมีกำลังสูญเสียที่แปรงถ่าน

ข้อดี: ราคาไม่แพง จึงมักใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโครนัสขนาดเล็ก

# โครงสร้าง

9/12


## วิธีสร้างกระแสตรงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพลลา #1

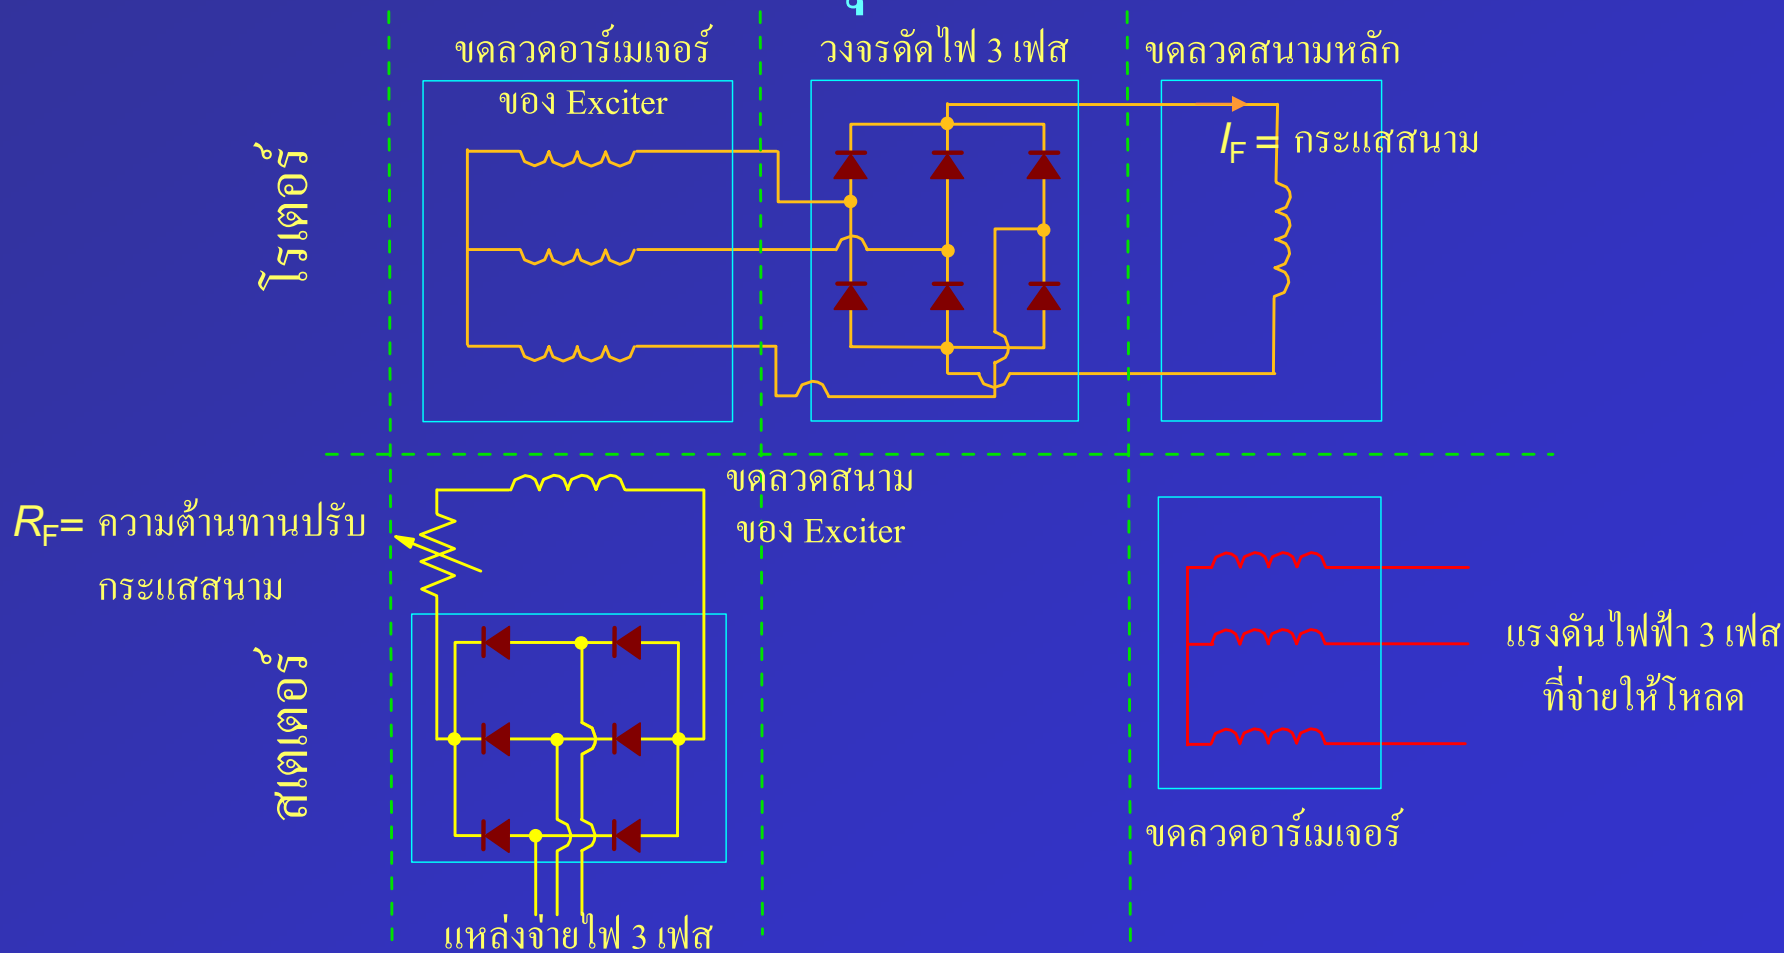

# โครงสร้าง

10/12

## วิธีสร้างกระแสตรงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพลลา #2

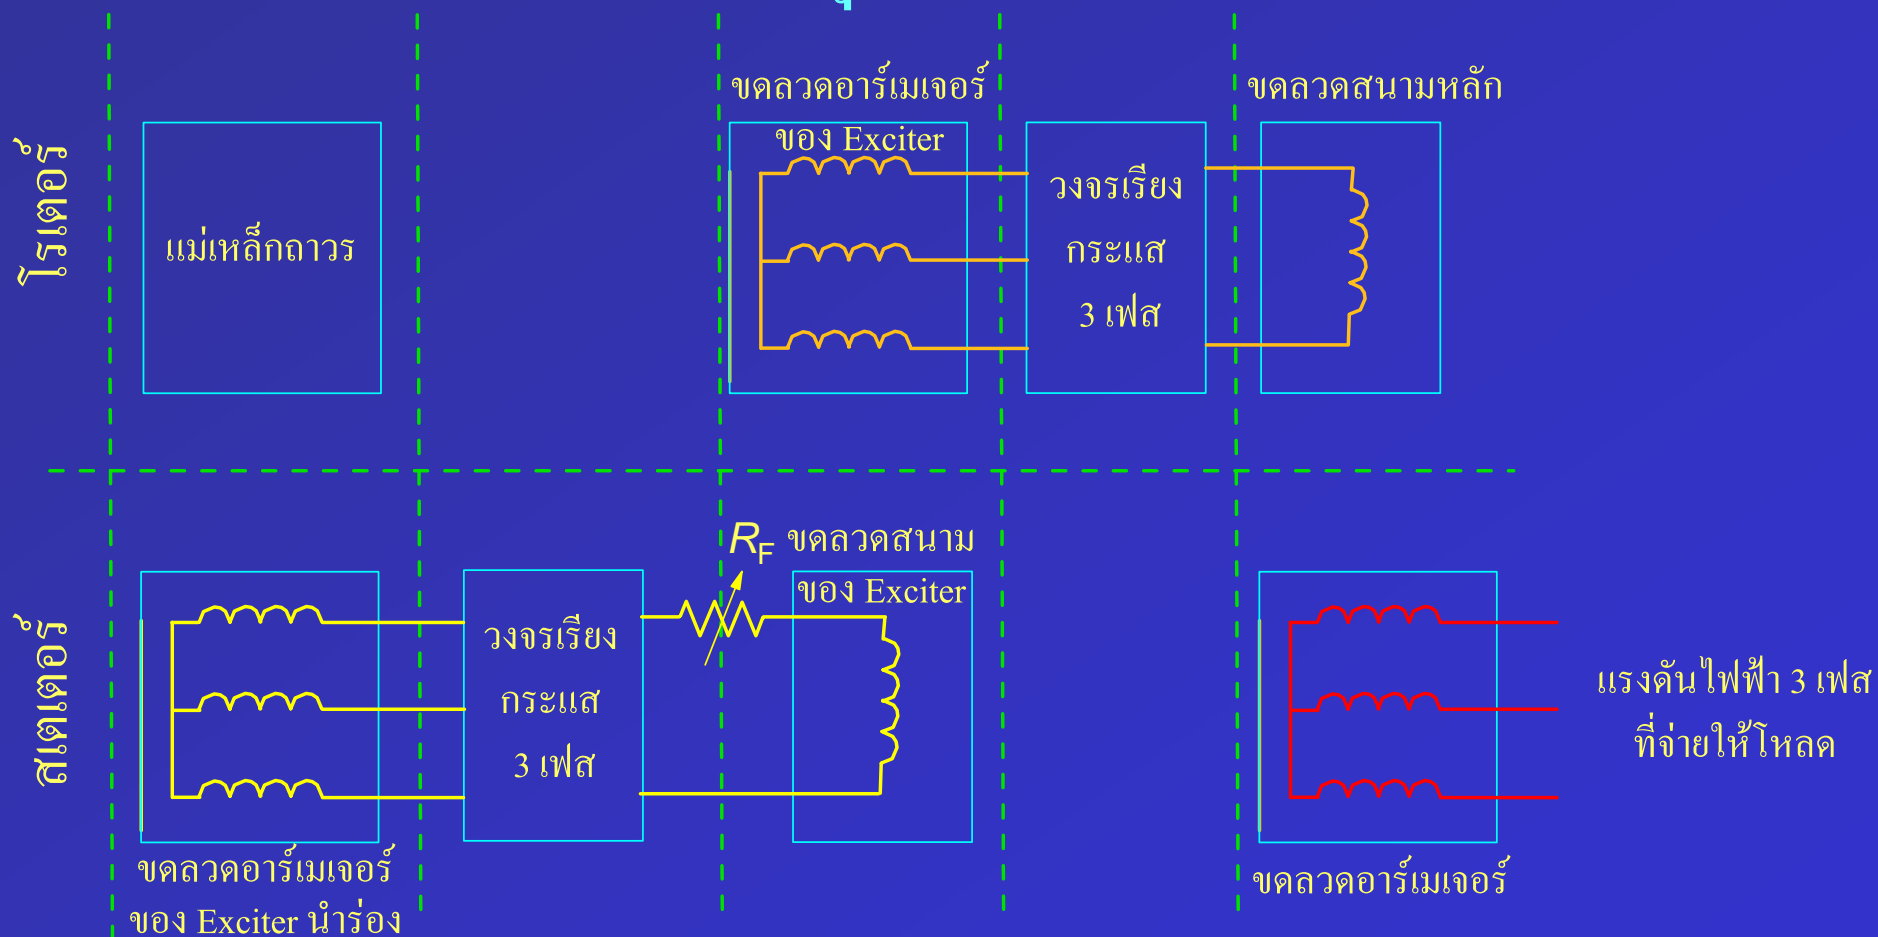


# โครงสร้าง

# 11/12


## วิธีสร้างกระแสตรงด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพลลา #3

ข้อสังเกต: Brushless exciter มักติดตั้งแหวนลื่นและแปรงถ่านไว้ในกรณีนี้อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน

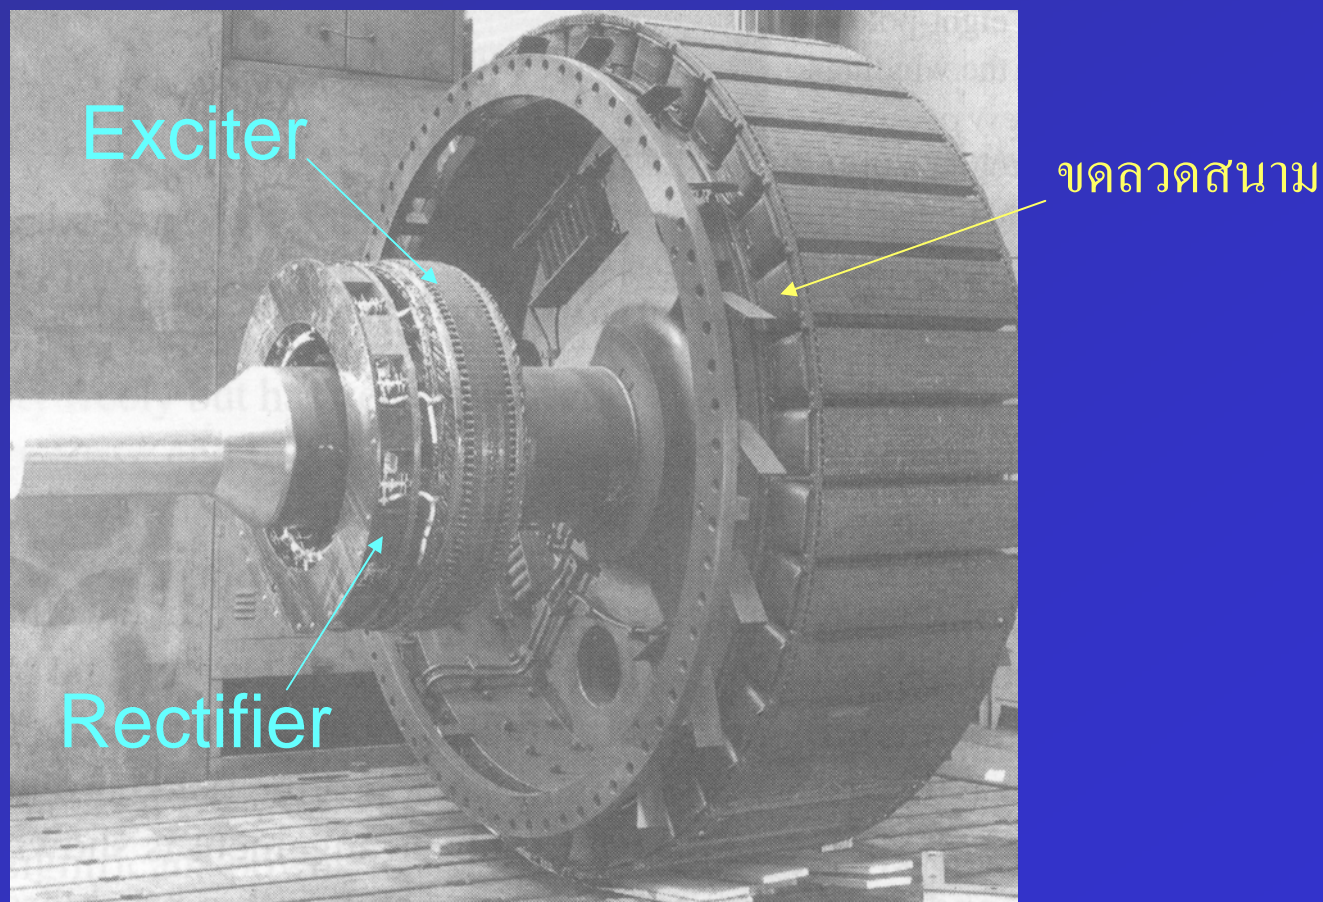

# โครงสร้าง

12/12

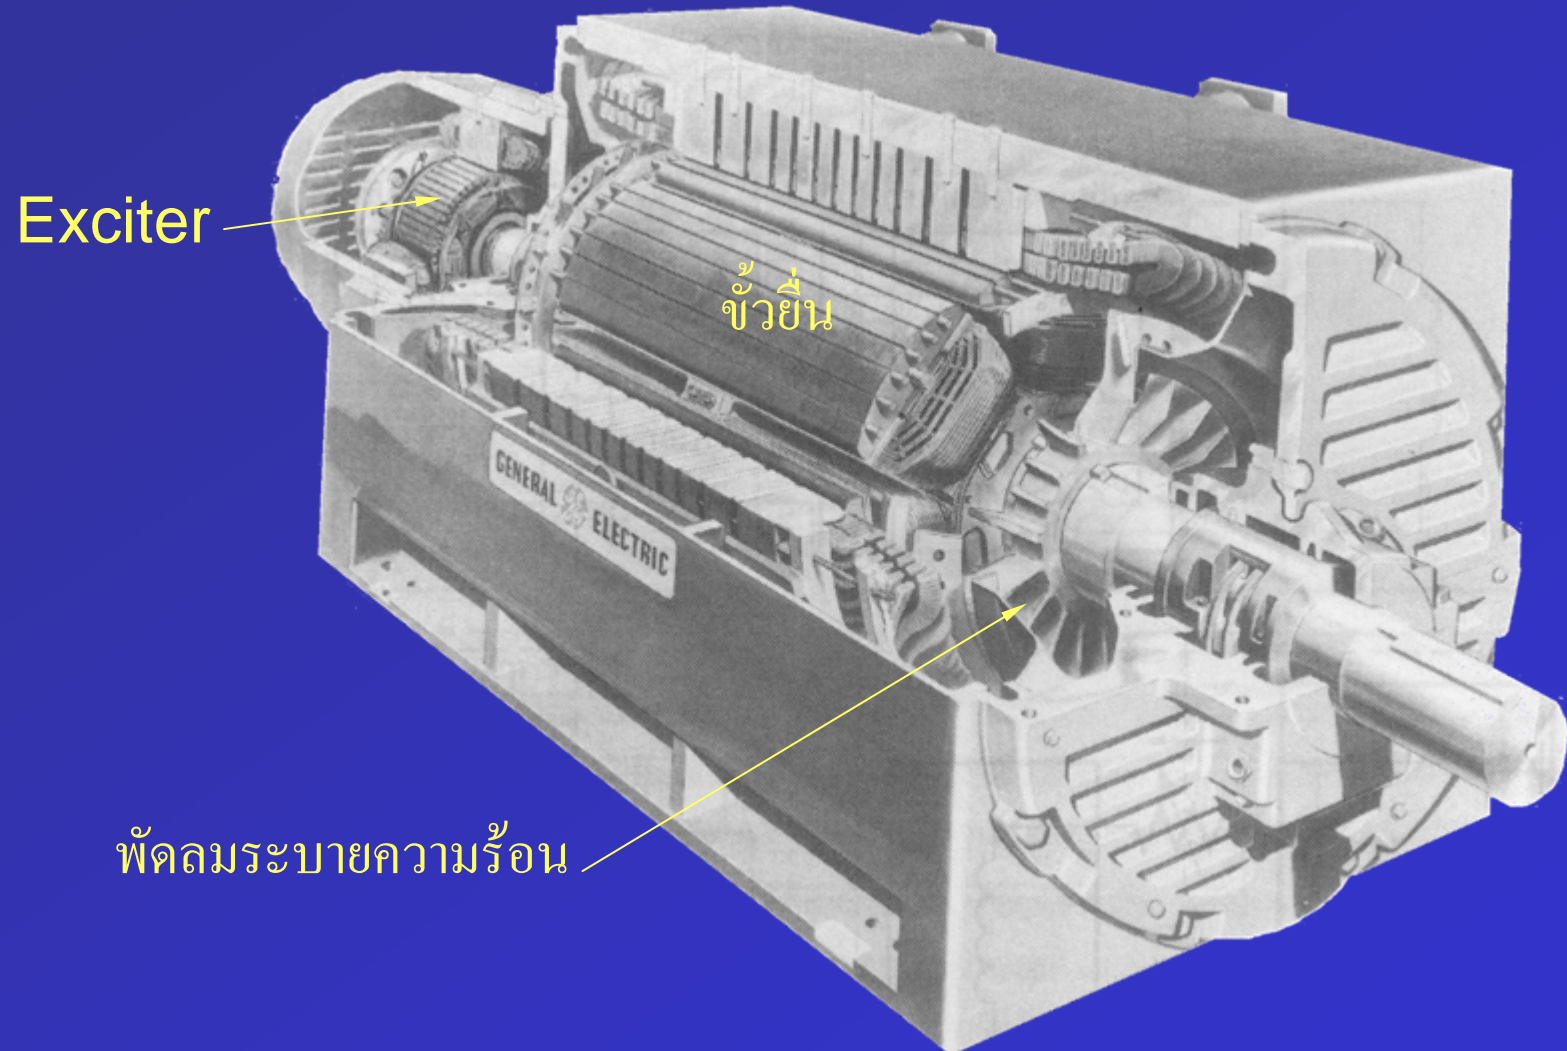

# หลักการทํางาน

1/5

- ◆ **ซิงโครนัส** หมายถึงการที่ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า,  $f_e$  , ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้ไหลดขึ้นกับความเร็วทางกลของโรเตอร์,  $n_m$  , กล่าวคือ

(ความเร็วโรเตอร์ = ความเร็วซิงโครนัส)

$$f_e = \frac{n_m P}{120} \Rightarrow n_m = \frac{120 f_e}{P}$$

เมื่อ  $f_e$  = ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า, Hz

$n_m$  = ความเร็วทางกลของโรเตอร์, รอบต่อนาที (RPM)

$P$  = จำนวนขั้ว

# หลักการทํางาน

2/5

◆ แรงเคลื่อนเหนี่ยวนํา,  $E_A$  จากบทที่ 4

$$E_A = \sqrt{2}\pi N_c \phi f_e = \frac{2}{\sqrt{2}} \pi f_e N_c \phi = \frac{N_c}{\sqrt{2}} \phi \omega_e$$

$$E_A = K \phi \omega_e = \frac{KP}{2} \phi \omega_m \quad [V_{\text{rms}}]$$

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานขนาดของ  $E_A$  จะขึ้นกับฟลักซ์  $\phi$  และความเร็วของโรเตอร์  $\omega_m$  เท่านั้น ( $K$  เป็นค่าคงที่)



# หลักการทํางาน


3/5

## ◆ Magnetization curve (O/C characteristic curve)

แต่ฟลักซ์  $\phi$  มี  
ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น  
เชิงเส้นกับกระแสสนาม  
 $I_f$  เนื่องจากการอิ่มตัว  
ของแกนเหล็ก ดังนั้น

$$E_A = f(I_F)$$

จึงอาจมีลักษณะดังรูป

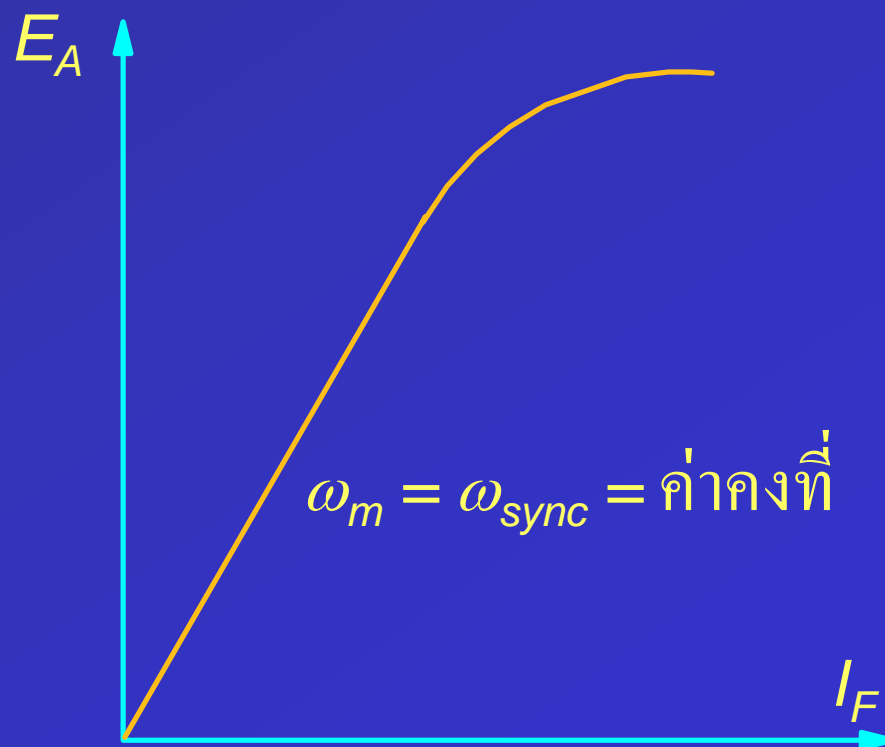

# หลักการทํางาน

4/5

**Ex.1** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำที่  
เชื่อมภูมิพลหมุนด้วยความเร็ว 300 RPM จงหา  
จำนวนขั้วของโรเตอร์ (ประเทศไทยใช้ความถี่ 50 Hz)

$$f_e = \frac{n_m P}{120} \Rightarrow P = \frac{120 f_e}{n_m}$$

$$P = \frac{120 \cdot 50}{300} = 20$$

# หลักการทํางาน

4/5

**Ex.2** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงจักรไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ป่วงปะกงหมุนด้วยความเร็ว 1500 RPM จงหาจำนวนขั้วของโรเตอร์ (ประเทศไทยใช้ความถี่ 50 Hz)

$$f_e = \frac{n_m P}{120} \Rightarrow P = \frac{120 f_e}{n_m}$$

$$P = \frac{120 \cdot 50}{1500} = 4$$

# วงจรสมมูล

1/14

- ◆  $E_A$  ที่กล่าวว่าเป็นแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นภายในขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ◆ แรงดันที่ขั้วขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  $V_\phi$  อาจมีค่าสูงหรือต่ำกว่า  $E_A$  ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทโหลดที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ◆ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่มีโหลดเท่านั้น (กระแสอาร์เมเจอร์  $I_A = 0$ ) ที่  $E_A = V_\phi$  ทำไม???

# วงจรสมมูล

2/14

สาเหตุที่  $V_\phi \neq E_A$

- ➊ อาร์เมเจอร์รีแอคชัน (armature reaction)
- ➋ ความเหนี่ยวนำรั่วไหลของขดลวดอาร์เมเจอร์
- ➌ ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์
- ➍ ลักษณะรูปร่างของโรเตอร์แบบขั้วยื่น (จะเรียนในวิชา Electrical Machines II)

# วงจรสมมูล

3/14

## ผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน #1


- ◆ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสให้โหลด กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์จะสร้างฟลักซ์ขึ้นมา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการกระจายของ ฟลักซ์เดิมที่สร้างขึ้นจากขดลวดสนาม
- ◆ ในรูปถัดไปเป็นการอธิบายผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน โดยสมมุติว่าโรเตอร์มีสองขั้วและสเตเตอร์เป็นแบบสามเฟส

# วงจรสมมูล

4/14

## ผลของอาร์เมเจอร์แอ็กชัน #2

- ◆ พิจารณาขดลวดเฟส  $a$  ในภาวะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไร้โหลด สนามแม่เหล็กของโรเตอร์  $B_R$  จะสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ  $E_A$  ในขดลวดอาร์เมเจอร์
- ◆ กำหนดให้ เวกเตอร์  $B_R$  และ เฟสเซอร์  $E_A$  ชี้ในแนวเดียวกัน

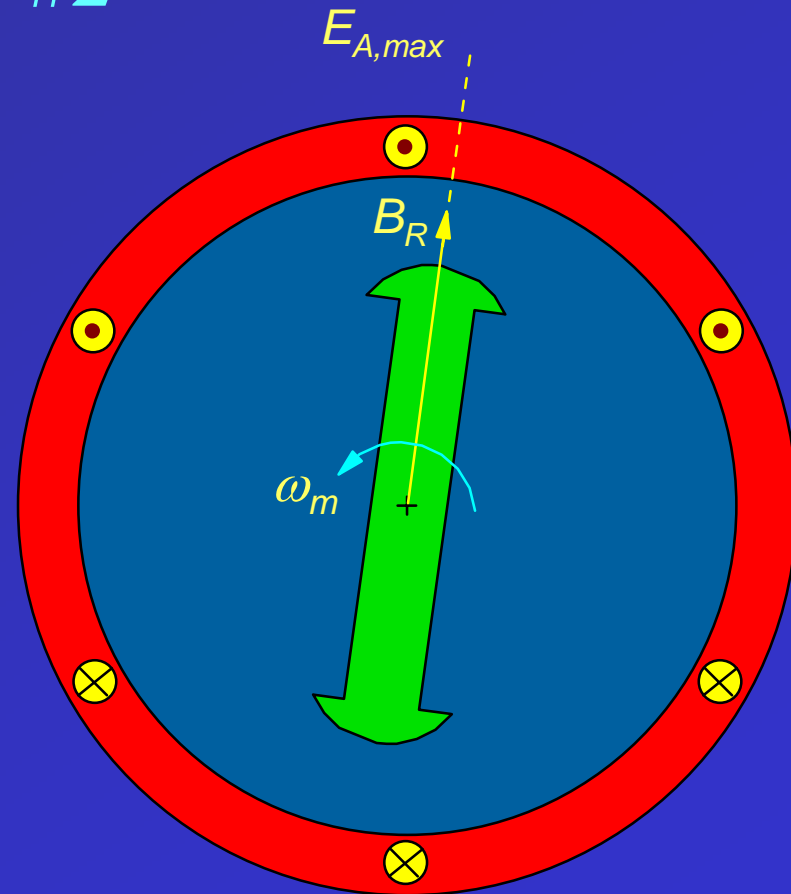


# วงจรสมมูล

5/14

## ผลของอาร์เมเจอร์แอคชั่น #3

- ◆ สมมติว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายโหลดแบบล่าหลัง (lagging PF,  $R-L$ , load)
- ◆ ค่ายอดและเฟสเซอร์ของกระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  จะล่าหลังค่ายอดและเฟสเซอร์ของ  $E_A$

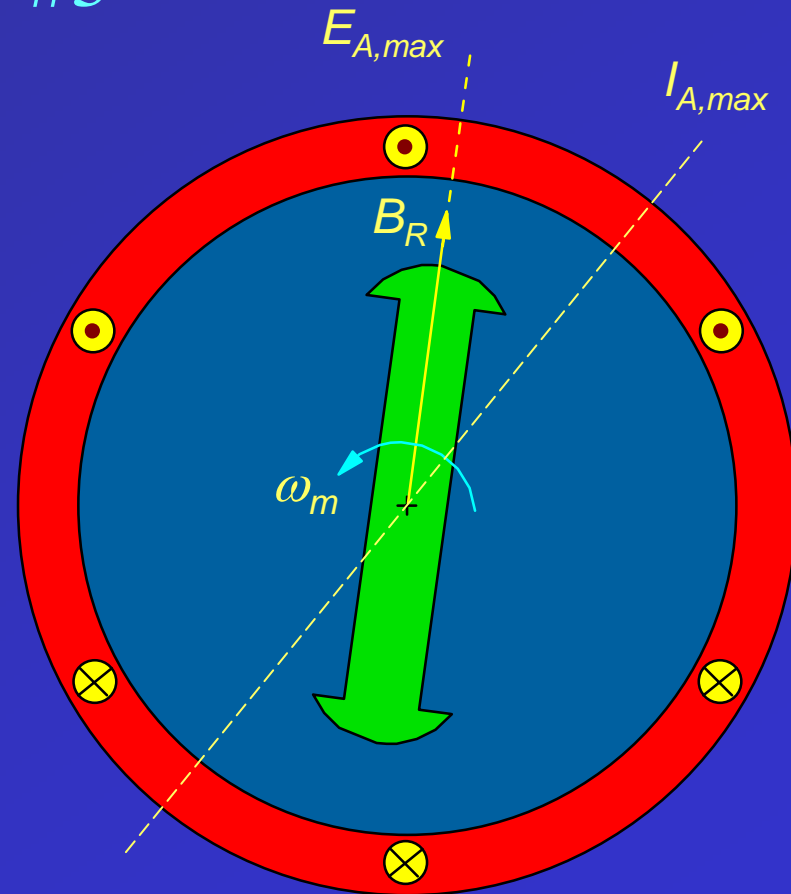




# วงจรสมมูล

6/14

## ผลของอาร์เมเจอร์แอ็กชัน #4

- ◆ กระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  จะสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเอง  $B_S$  ขึ้นมา โดยเวกเตอร์  $B_S$  จะล่าหลังเฟสเซอร์ของ  $I_A$  อยู่ 90 องศา
- ◆  $B_S$  จะสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ  $E_{stat}$  ขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยเฟสเซอร์  $E_{stat}$  จะชี้ในแนวเดียวกับ  $B_S$

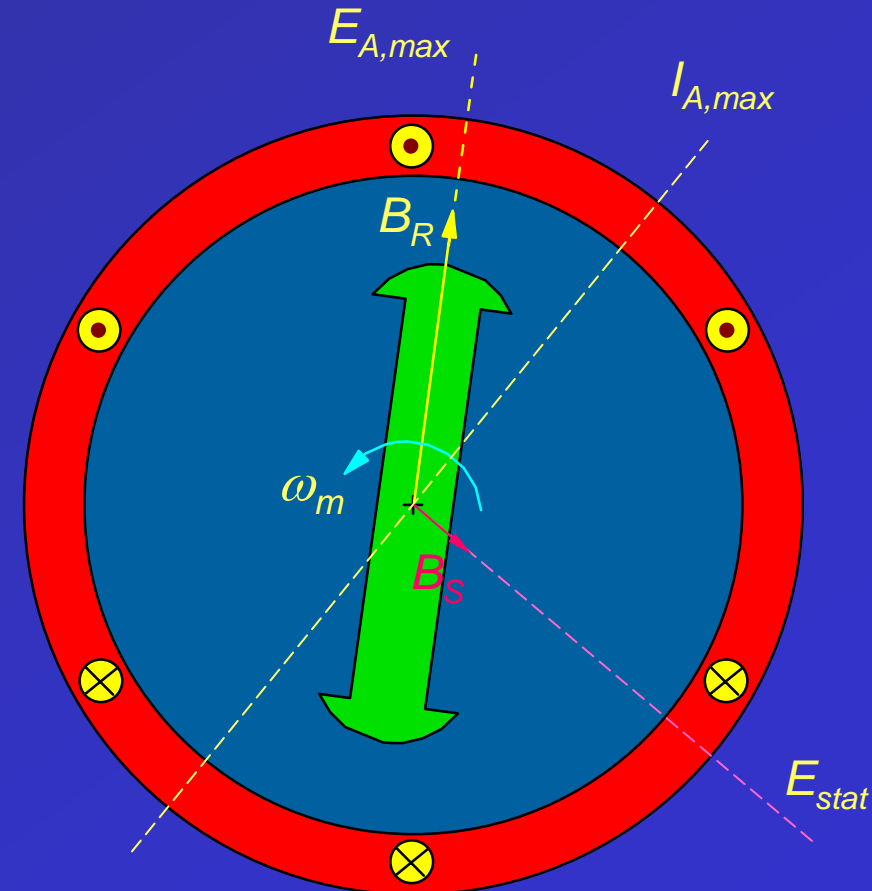


# วงจรสมมูล

7/14

## ผลของอาร์เมเจอร์แอคชัน #5

- ◆ ผลรวมของสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์สร้างขึ้นและที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดมีค่าเท่ากับ  $B_{net} = B_R + B_S$
- ◆ แรงดันที่ขั้วขดลวดจึงมีค่าเป็น

$$V_\phi = E_A + E_{stat}$$

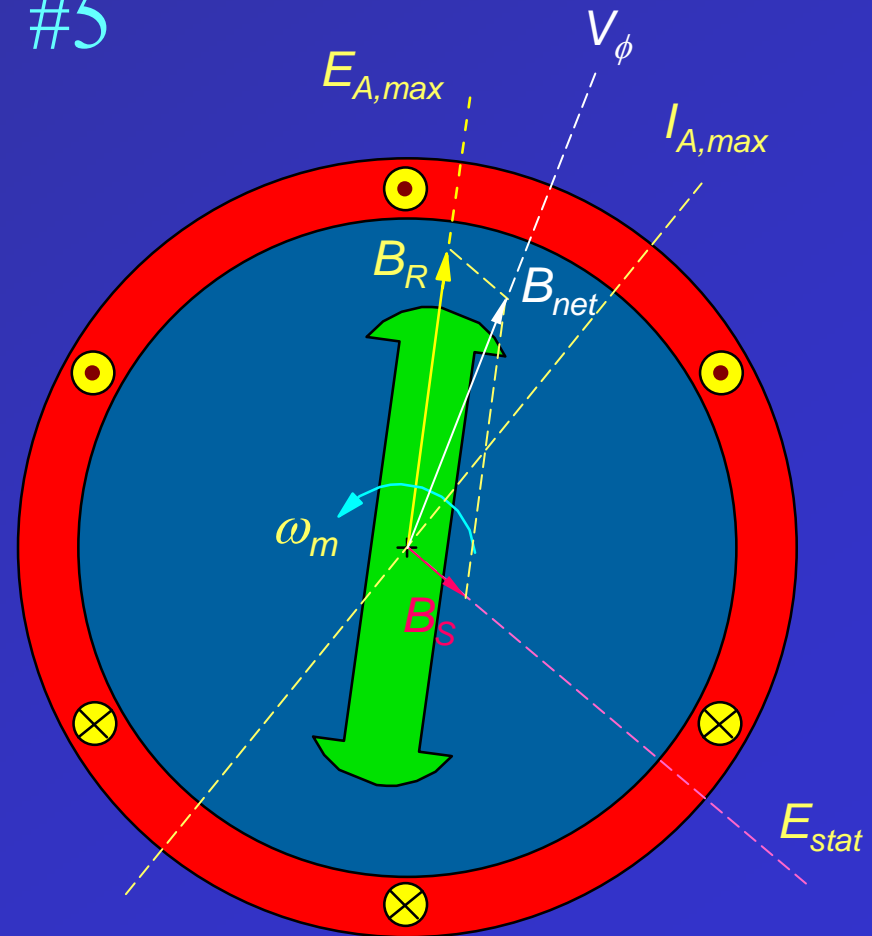

# วงจรสมมูล

8/14


## โมเดลที่แทนผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

- ◆ เราจะสังเกตได้ว่า  $E_{stat}$  ตามหลัง  $I_A$  อยู่  $90^\circ$  และขนาดของ  $E_{stat}$  แปรผันตามขนาดของ  $I_A$
- ◆ ถ้าให้  $X$  เป็นค่าคงที่ เราสามารถแสดงผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชันทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

$$E_{stat} = -jXI_A$$

- ◆ แรงดันที่ขั้วขดลวดจึงมีค่าเป็น

$$V_\phi = E_A + E_{stat} = E_A - jXI_A$$

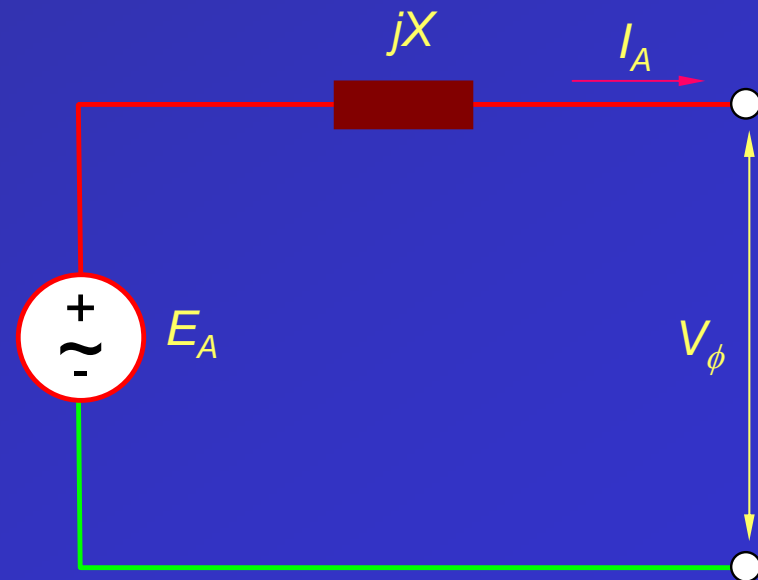



# วงจรสมมูล

9/14

## ผลของความเหนี่ยวนำรั่วไหลของขดลวดอาร์เมเจอร์

- ◆ การพันขดลวดอาร์เมเจอร์บนสเตเตอร์จะทำให้เกิดความเหนี่ยวนำรั่วไหล  $X_A$  ด้วย
- ◆ แรงดันที่ขั้วขดลวดจึงมีค่าเป็น

$$\begin{aligned} V_\phi &= E_A - jXI_A - jX_A I_A \\ &= E_A - j(X + X_A)I_A \\ &= E_A - jX_S I_A \end{aligned}$$

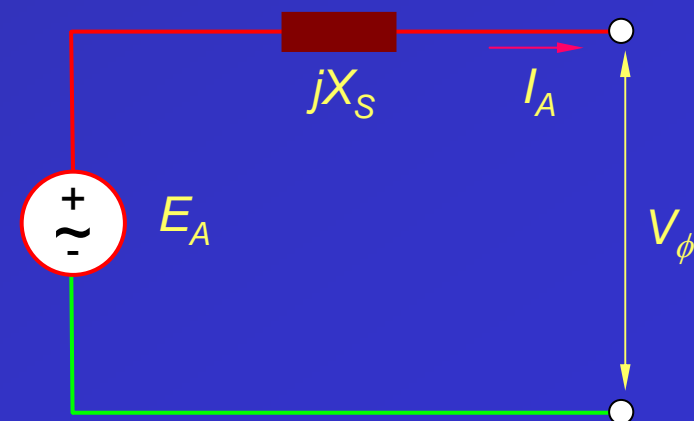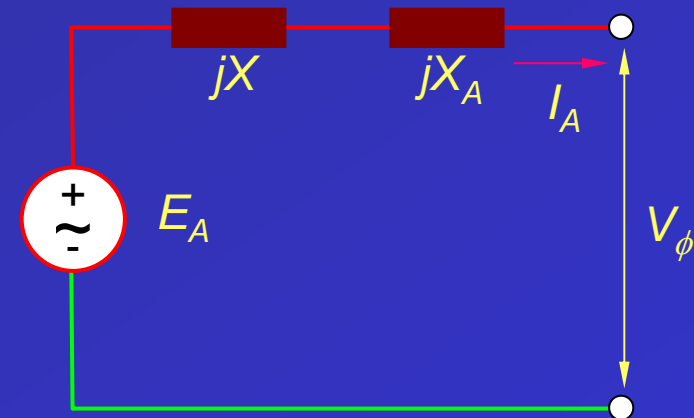

# วงจรสมมูล

# 10/14


## ผลของความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์

- ◆ ขดลวดอาร์เมเจอร์ปกติจะทำจากทองแดง ดังนั้นจึงมีความต้านทาน  $R_A$  อยู่ด้วย
- ◆ แรงดันที่ขั้วขดลวดจึงมีค่าเป็น

$$\begin{aligned} V_\phi &= E_A - jX_S I_A - R_A I_A \\ &= E_A - Z_S I_A \end{aligned}$$

$X_S$  : Synchronous reactance

$Z_S$  : Synchronous impedance

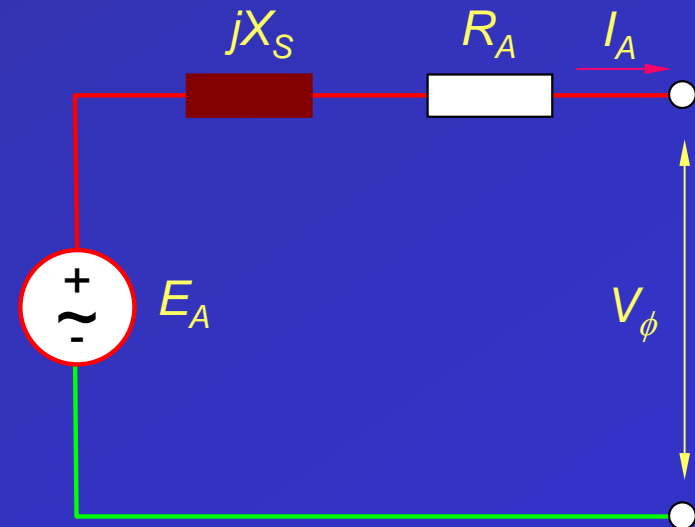


$E_A$  : Internal induced voltage

$V_\phi$  : Terminal voltage


# วงจรสมมูล

11/14

## วงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ 3 เฟส

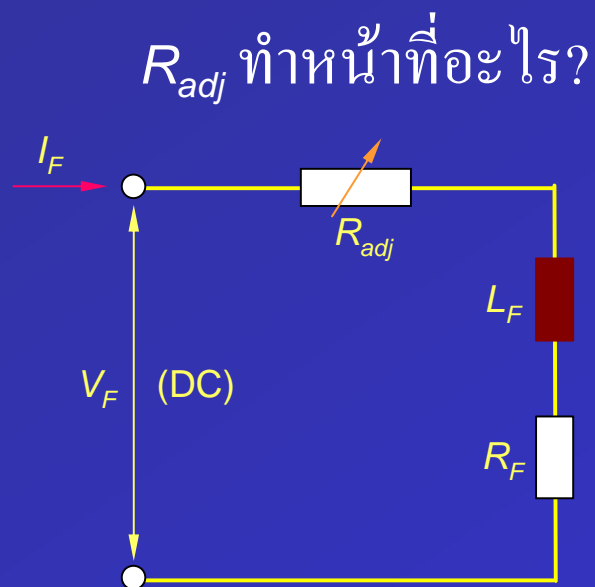

แรงดัน  $E_{A1}$ ,  $E_{A2}$  และ  $E_{A3}$  มีเฟสต่างกัน  $120^\circ$  ทางไฟฟ้า

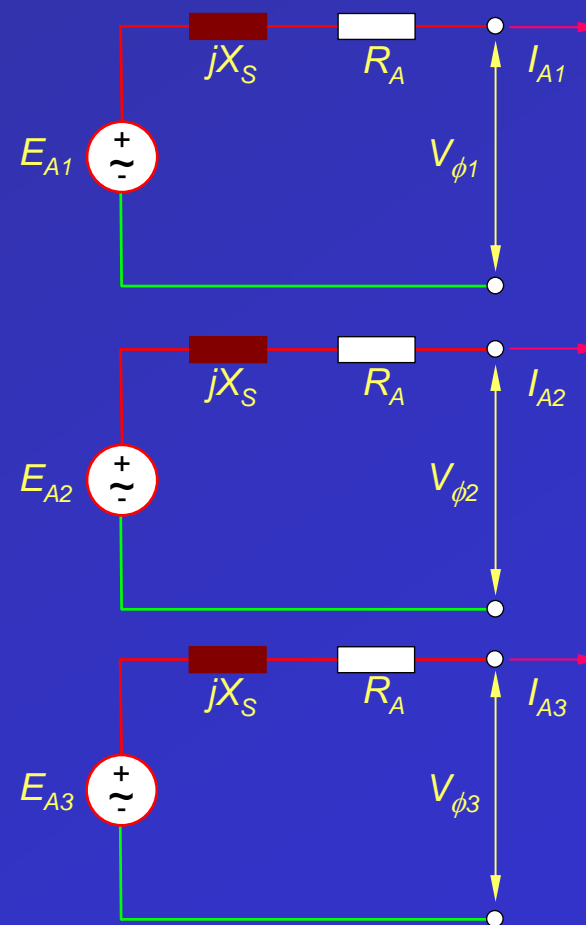


# วงจรสมมูล

12/14

## การต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสแบบ $\Delta$

$$V_T = V_\phi$$

$$I_L = \sqrt{3}I_A$$

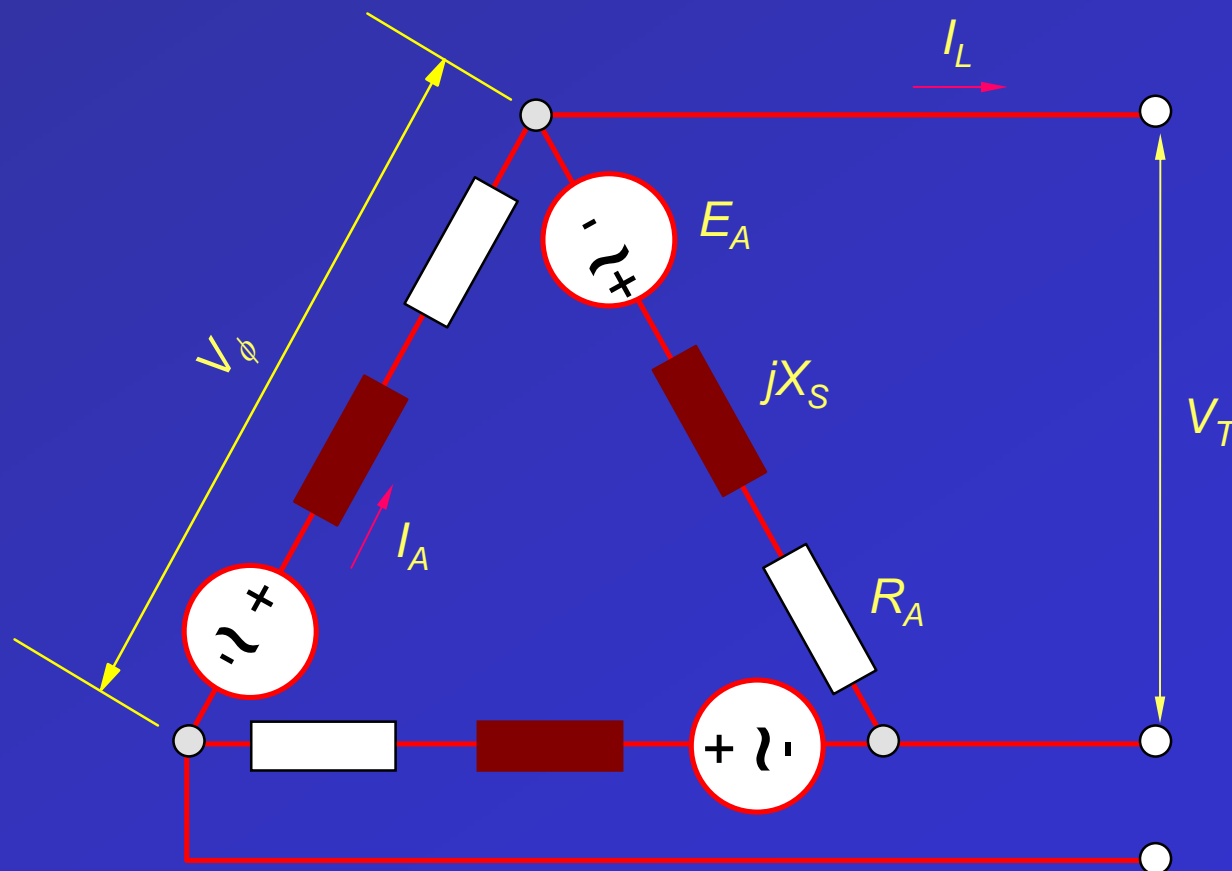


# วงจรสมมูล

13/14

## การต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เฟสแบบ Y

$$V_T = \sqrt{3}V_\phi$$

$$I_L = I_A$$

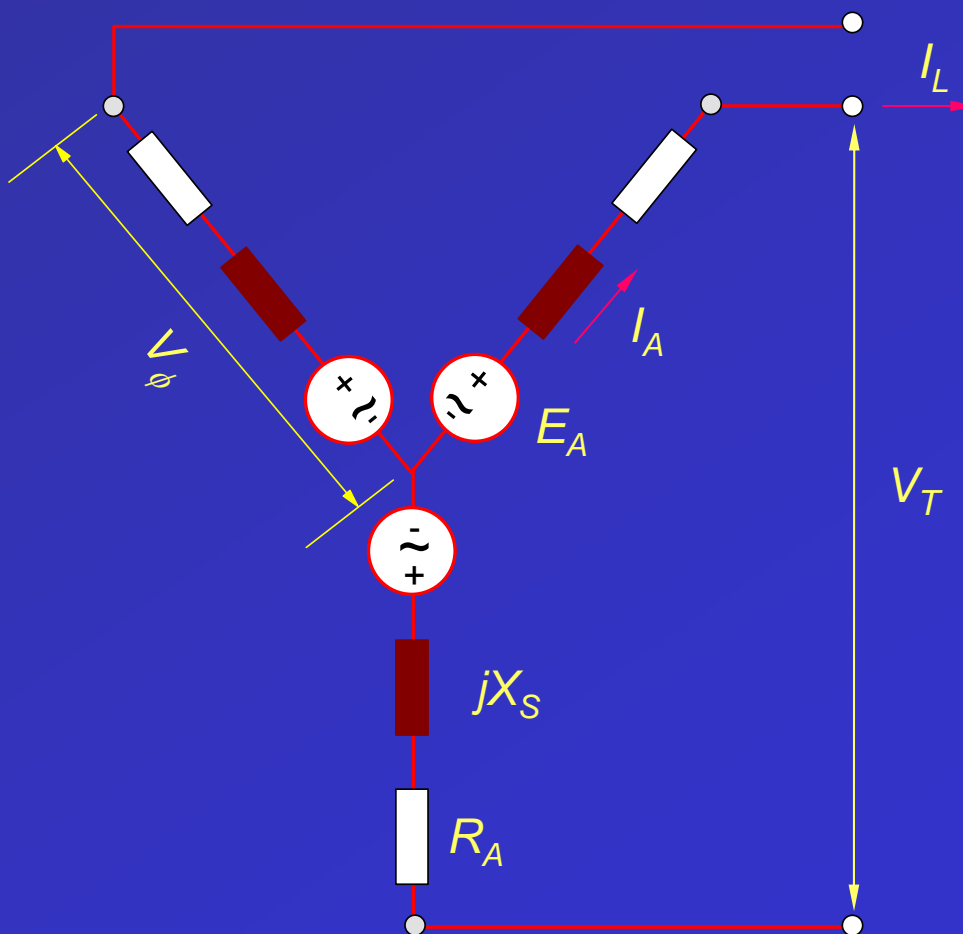




# วงจรสมมูล

14/14

## วงจรสมมูลทั่วไปของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

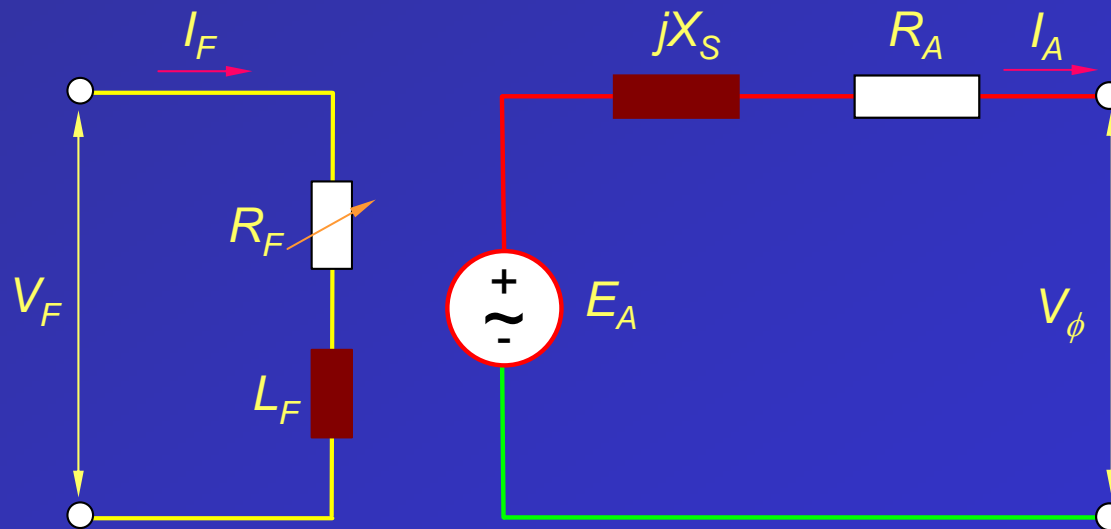

วงจรนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่โหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบสมดุล  
(ขนาดของ  $I_{A1} = I_{A2} = I_{A3}$  และมีเฟสต่างกัน  $120^\circ$  ทางไฟฟ้า)


# แผนภาพเฟสเซอร์

1/3

โหลดแบบตัวต้านทาน (PF = 1)

$$V_{\phi} = E_A - jX_S I_A - R_A I_A$$

$$= E_A - Z_S I_A$$

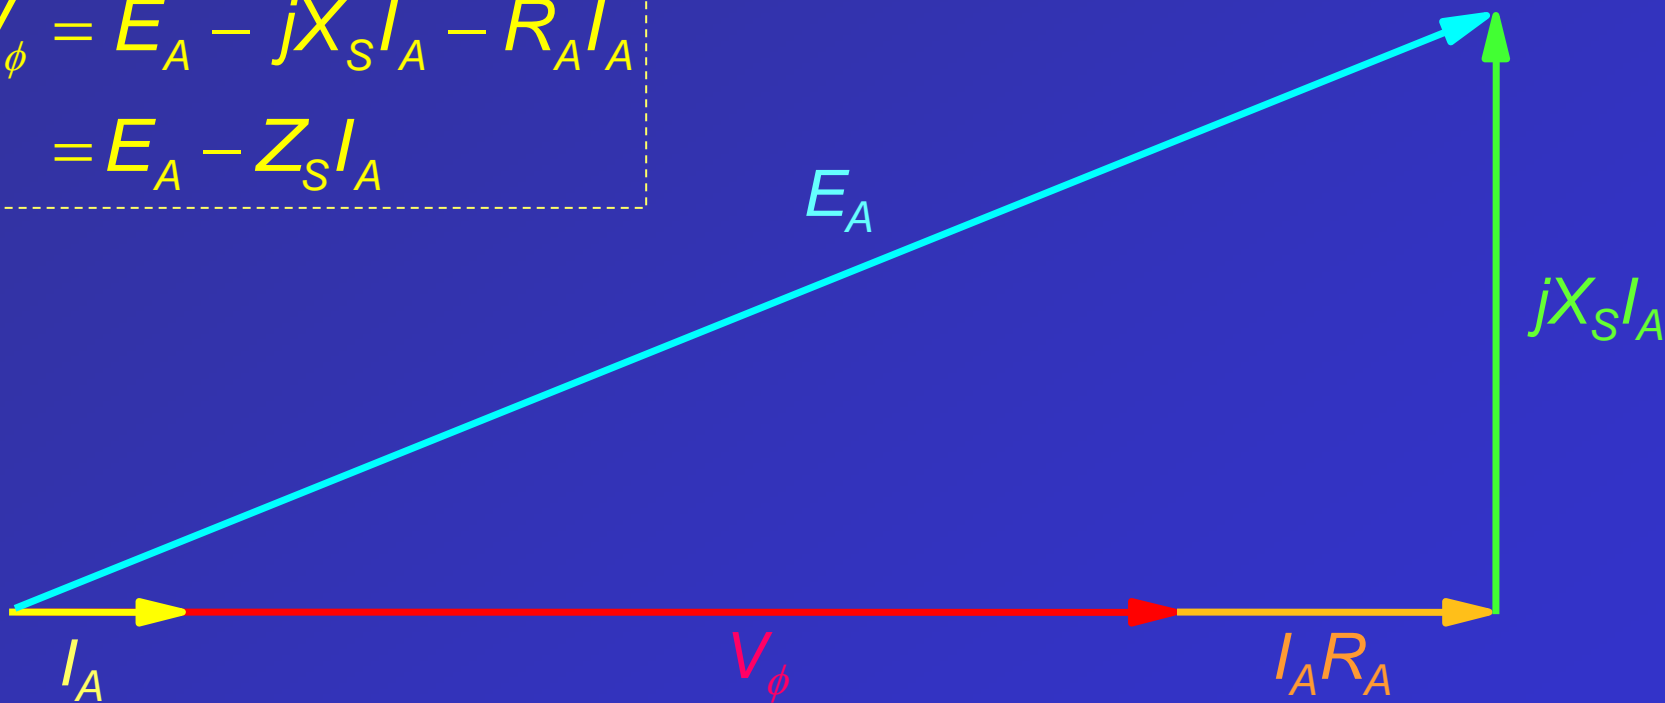


# แผนภาพเฟสเซอร์

2/3

โหลดแบบล่าหลัง (PF < 1, lagging)

$$\begin{aligned}
 V_\phi &= E_A - jX_S I_A - R_A I_A \\
 &= E_A - Z_S I_A
 \end{aligned}$$

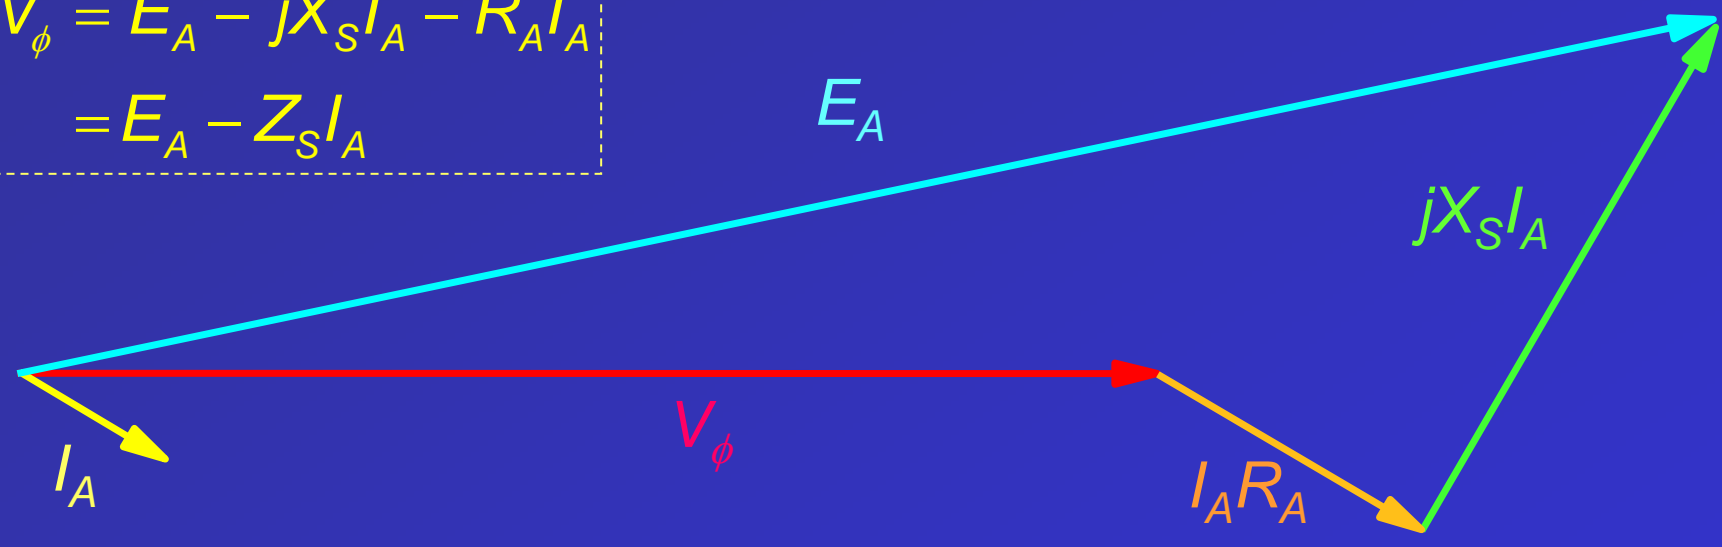


เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสให้โหลดที่แรงดัน  $V_\phi$  เท่ากันกับในกรณีที่โหลดเป็นตัวต้านทาน เราต้องเพิ่ม  $E_A$  (เพิ่ม  $I_F$ )

# แผนภาพเฟสเซอร์

3/3

โหลดแบบนำหน้า (PF < 1, leading)

$$\begin{aligned} V_\phi &= E_A - jX_S I_A - R_A I_A \\ &= E_A - Z_S I_A \end{aligned}$$

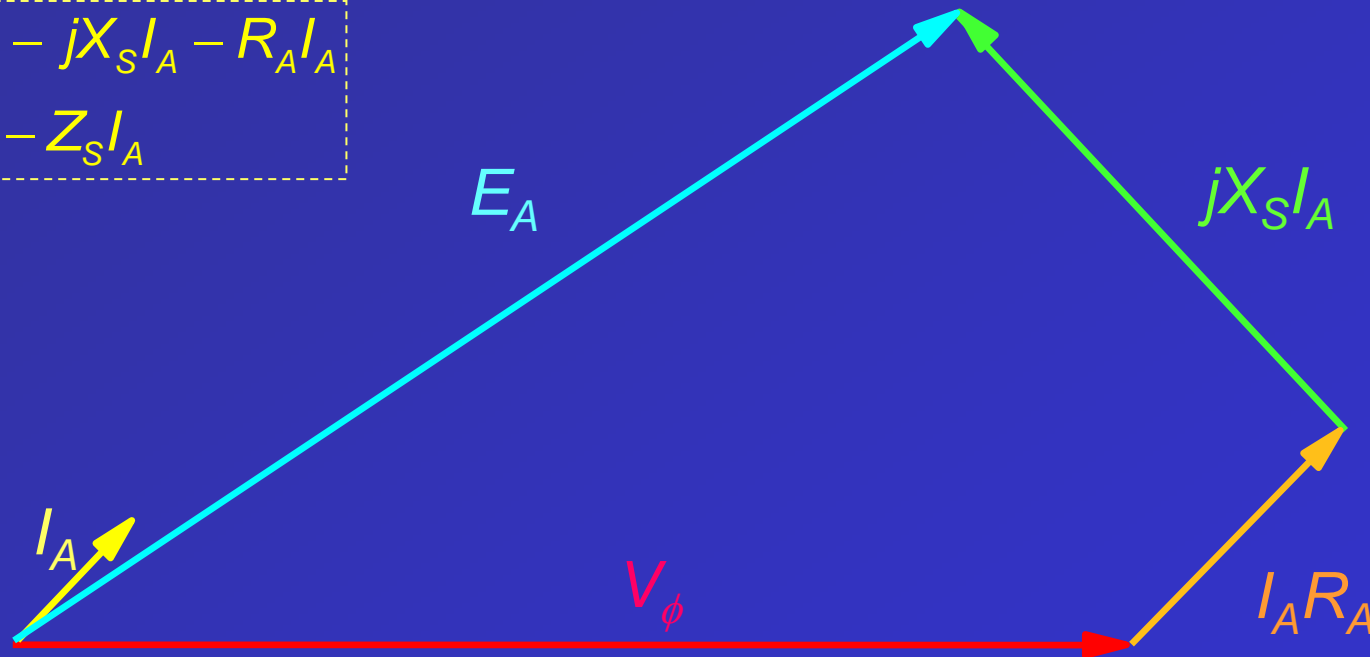


เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสให้โหลดที่แรงดัน  $V_\phi$  เท่ากันกับในกรณีที่โหลดเป็นตัวต้านทาน เราต้องลด  $E_A$  (ลด  $I_F$ )

# กำลังและแรงบิด

1/4


## กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

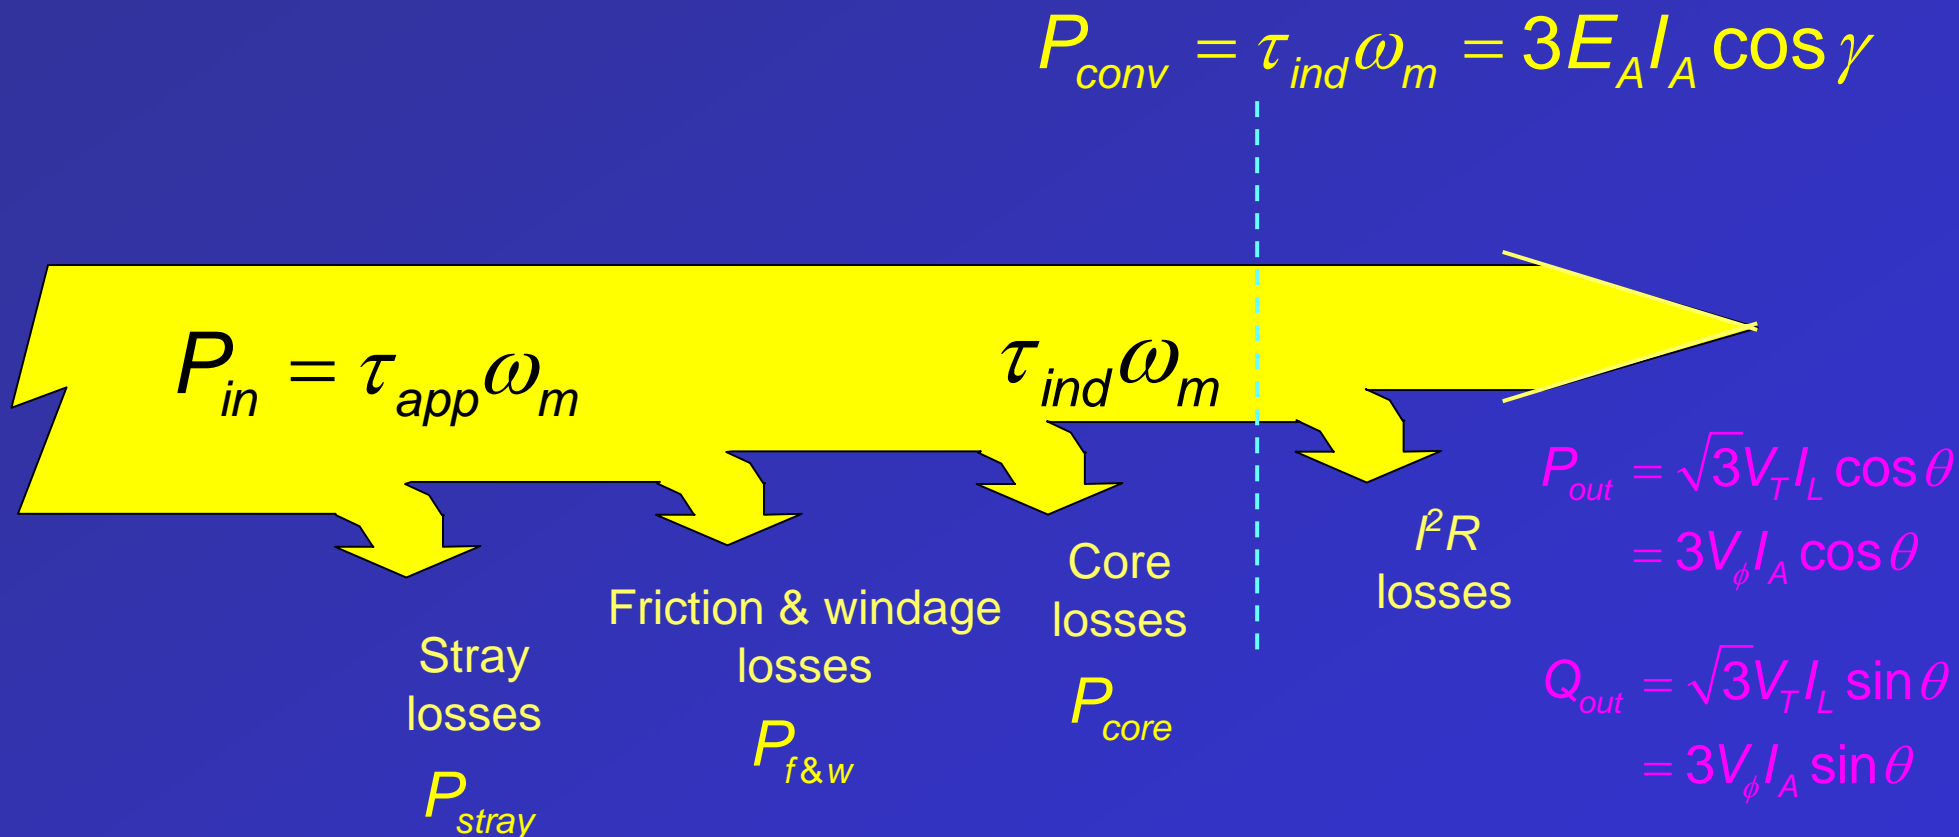

# กำลังและแรงบิด

2/4

กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อละเลย  $R_A$

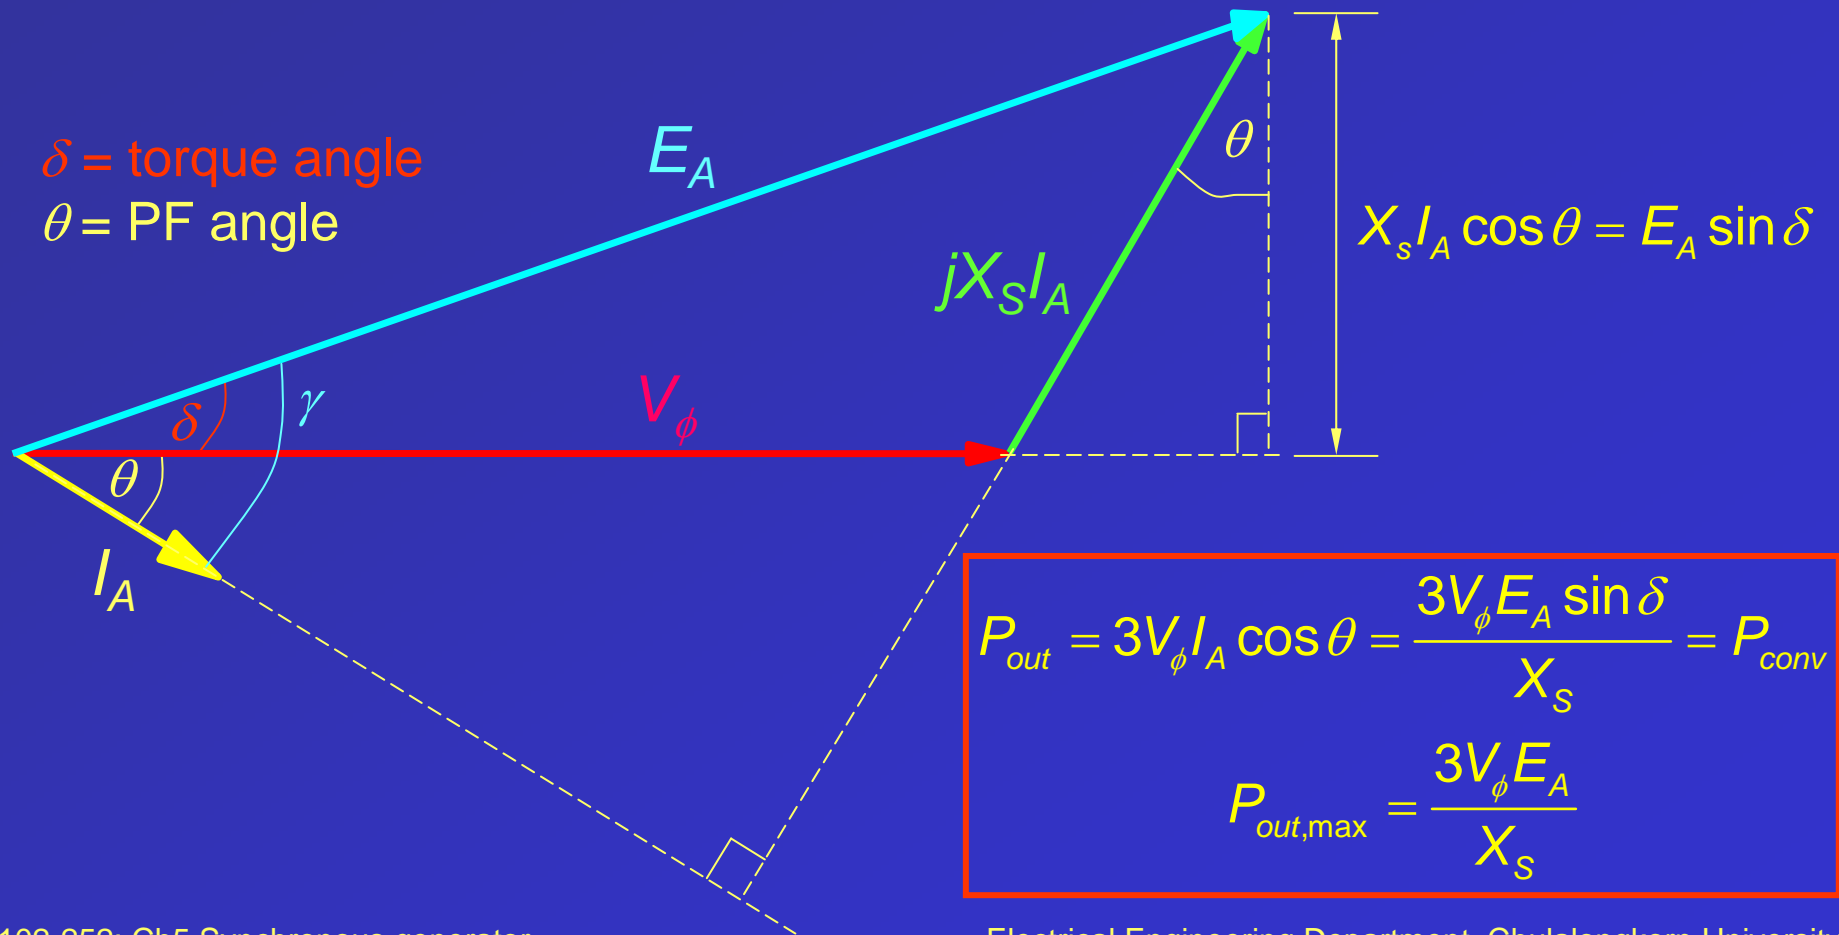

# กำลังและแรงบิด

3/4

กำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อละเลย  $R_A$

- ◆ กำลังไฟฟ้า  $P_{out,max}$  เรียกว่า **static stability limit** ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ◆ ในภาวะปกติที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดเต็ม พิกัด torque angle จะมีค่าประมาณ  $15^\circ - 20^\circ$
- ◆ โดยปกติโหลดต้องการแรงดัน  $V_\phi$  คงที่ ดังนั้น  $P_{out}$  จึงขึ้นกับ  $I_A \cos \theta$  หรือ  $E_A \sin \delta$
- ◆  $Q_{out}$  จึงขึ้นกับ  $I_A \sin \theta$

# กำลังและแรงบิด

4/4

แรงบิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อละเลย  $R_A$

◆ จากบทที่ 4 เราได้ทราบว่า

$$\tau_{ind} = k\vec{B}_R \times \vec{B}_S = k\vec{B}_R \times \vec{B}_{net}$$

ซึ่งมีขนาดเท่ากับ

$$\tau_{ind} = kB_R B_{net} \sin \delta$$

◆ จากสมการกำลัง

$$P_{conv} = \tau_{ind} \omega_m = \frac{3V_\phi E_A \sin \delta}{X_S} \Rightarrow \tau_{ind} = \frac{3V_\phi E_A \sin \delta}{\omega_m X_S}$$



# การทดสอบ

1/18

- ◆ มีพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 ตัวที่เราต้องการจากการทดสอบ คือ
  - ความสัมพันธ์ของแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ  $E_A$  กับ กระแสสนาม  $I_F$
  - รีแอกแตนซ์ (synchronous reactance)  $X_S$
  - ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์  $R_A$

# การทดสอบ

2/18


## การทดสอบเปิดวงจร (O/C test)

- ◆ ปลดโหลดออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและปรับกระแสสนาม  $I_F$  ให้มีค่าเท่ากับศูนย์
- ◆ หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ความเร็วพิกัด  $\omega_m$
- ◆ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่มีโหลด กระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  จึงเท่ากับศูนย์ ดังนั้น  $E_A = V_\phi$
- ◆ ปรับกระแสสนาม  $I_F$  เป็นขั้นแล้ววัดค่า  $V_T$

# การทดสอบ

3/18

ลักษณะเฉพาะขณะเปิดวงจร (O/C characteristic, OCC)

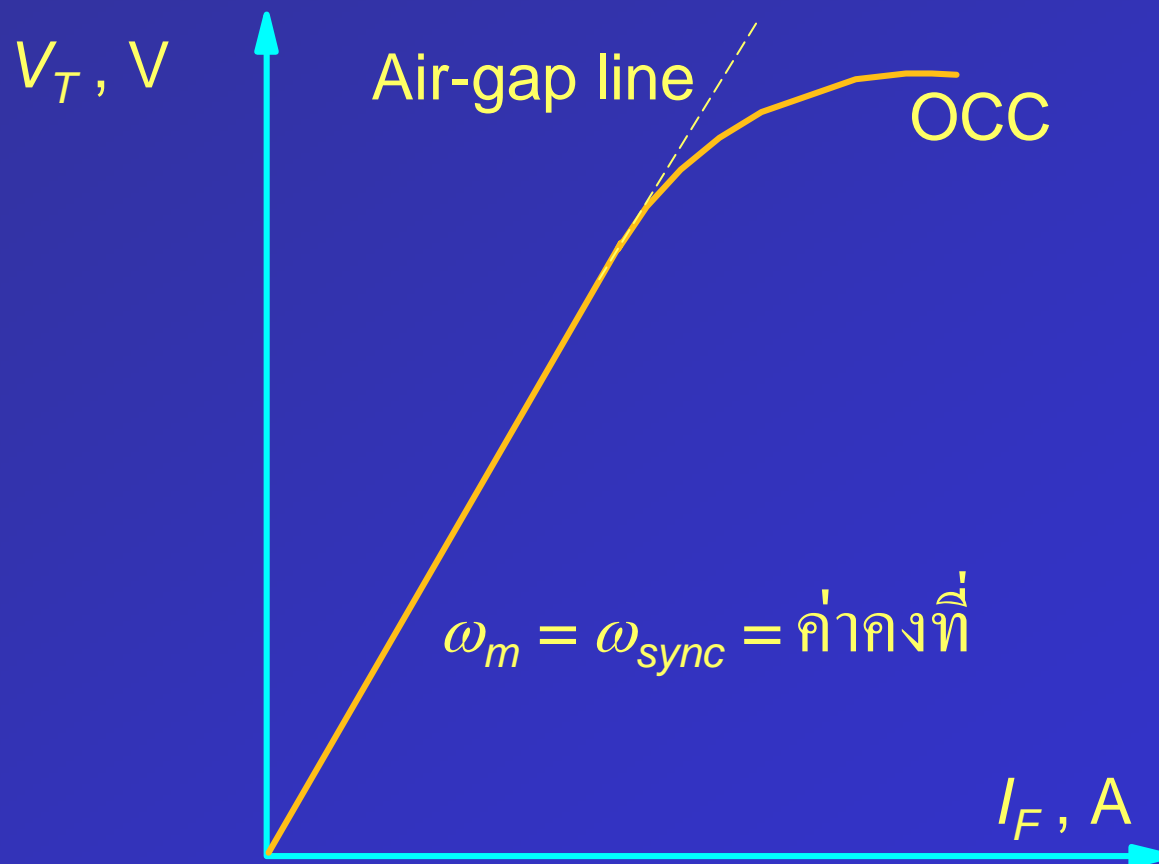

# การทดสอบ

4/18


## การทดสอบลัดวงจร (S/C test)

- ◆ ลัดวงจรขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านแอมป์มิเตอร์และปรับกระแสสนาม  $I_F$  ให้มีค่าเท่ากับศูนย์
- ◆ หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ความเร็วพิกัด  $\omega_m$
- ◆ ปรับกระแสสนาม  $I_F$  เป็นขั้น แล้ววัดค่ากระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  หรือกระแสโหลด  $I_L$

# การทดสอบ

5/18

## การทดสอบลัดวงจร

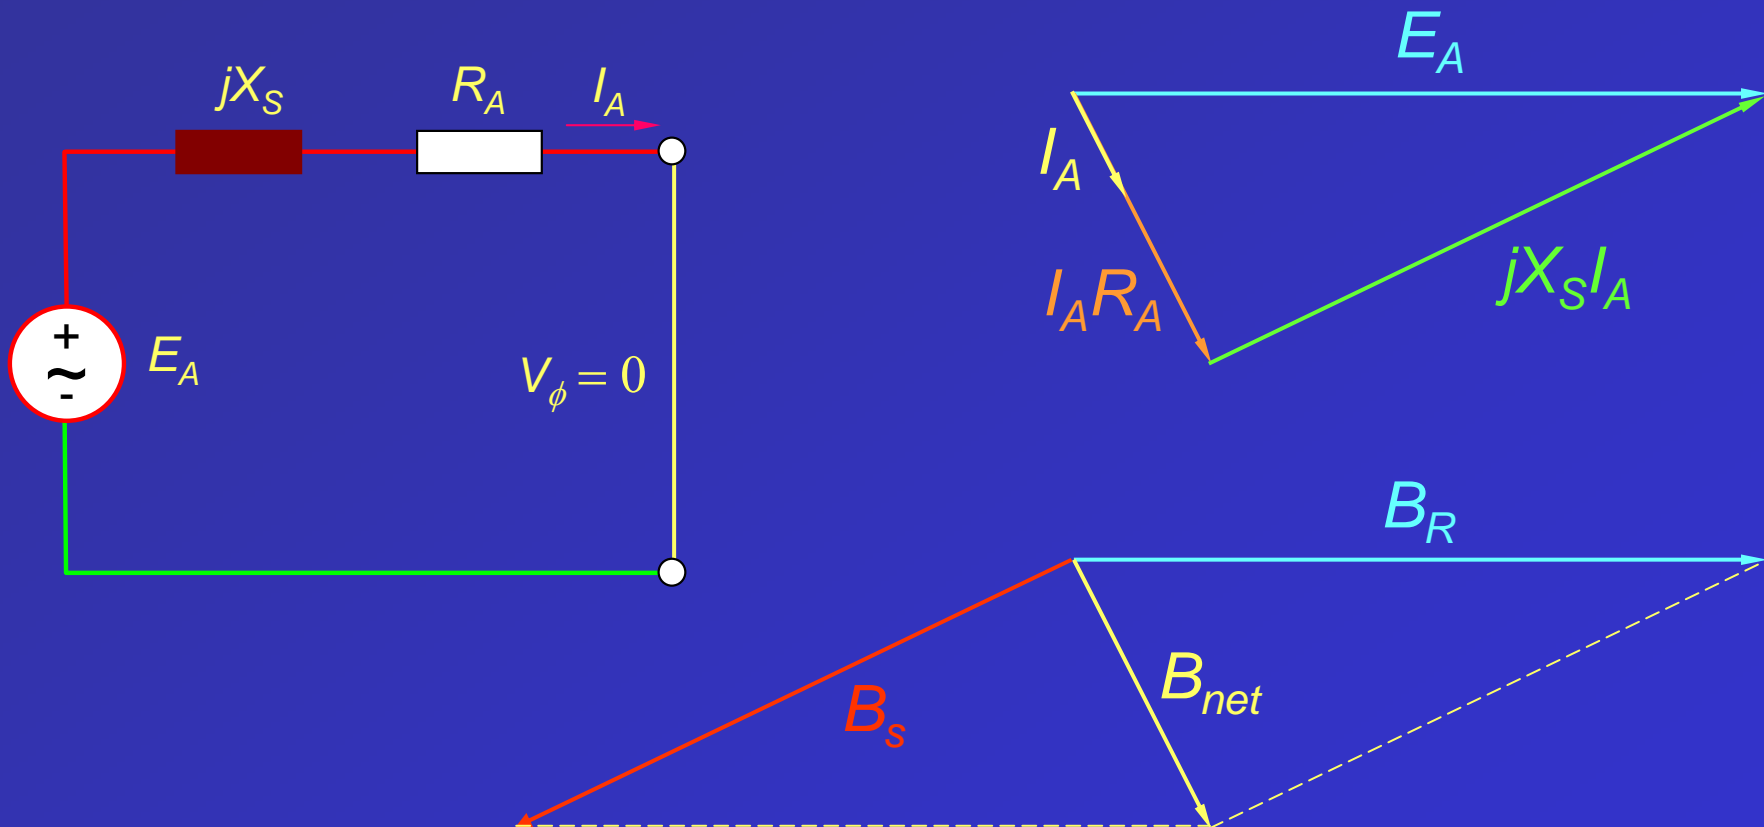

# การทดสอบ

6/18


## การทดสอบลัดวงจร

- ◆ เมื่อลัดวงจรขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  เกือบจะตั้งฉากกับแรงดันเหนี่ยวนำ  $E_A$  (เพราะ  $R_A \ll X_S$ )
- ◆ ฟลักซ์ที่เกิดจากกระแสอาร์เมเจอร์  $B_S$  จึงมีทิศเกือบตรงข้ามกับฟลักซ์ที่สร้างจากโรเตอร์  $B_R$  ทำให้  $B_{net}$  มีค่าน้อย
- ◆ แกนเหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงไม่อิ่มตัว

# การทดสอบ

7/18

ลักษณะเฉพาะขณะลัดวงจร (S/C characteristic, SCC)

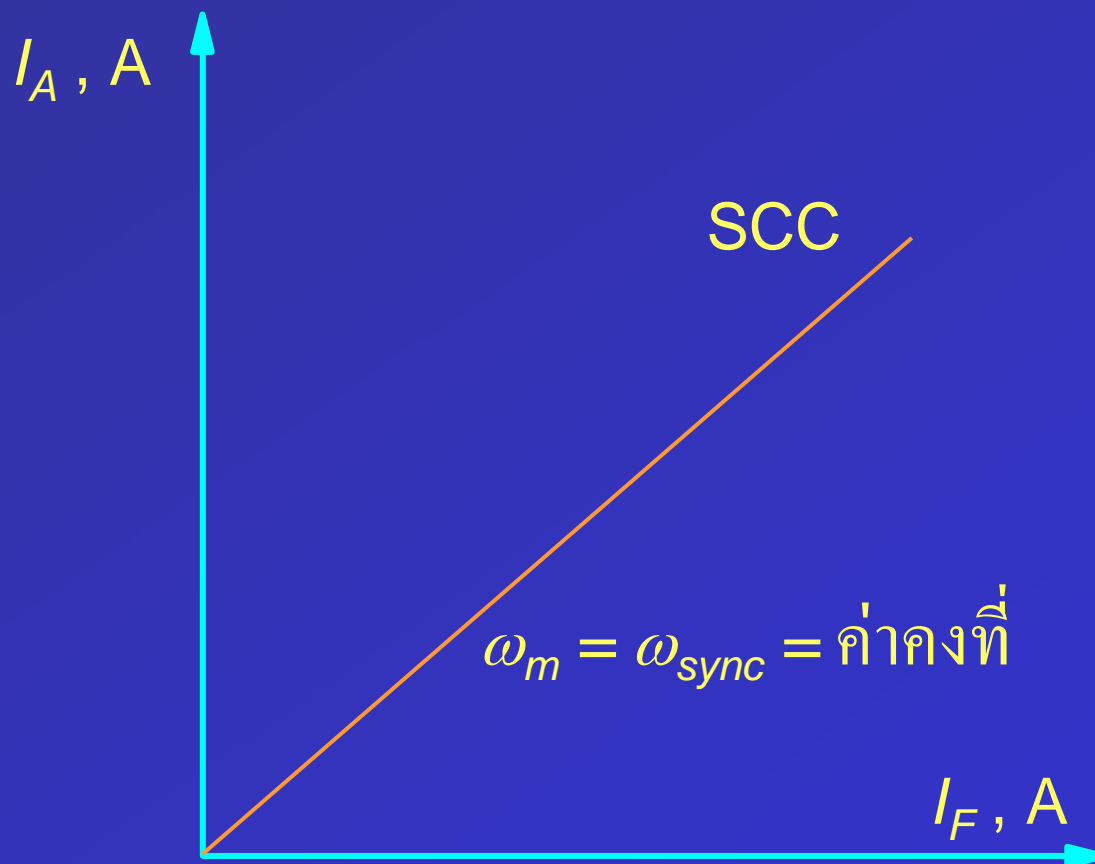


# การทดสอบ

8/18

- ◆ จากวงจรสมมูลของการทดสอบลัดวงจรจะพบว่า

$$Z_s = \sqrt{R_A^2 + X_S^2} = \frac{E_{A,SC}}{I_{A,SC}}$$

- ◆ แต่  $R_A \ll X_S$  และ  $E_{A,SC} = V_{\phi,OC}$

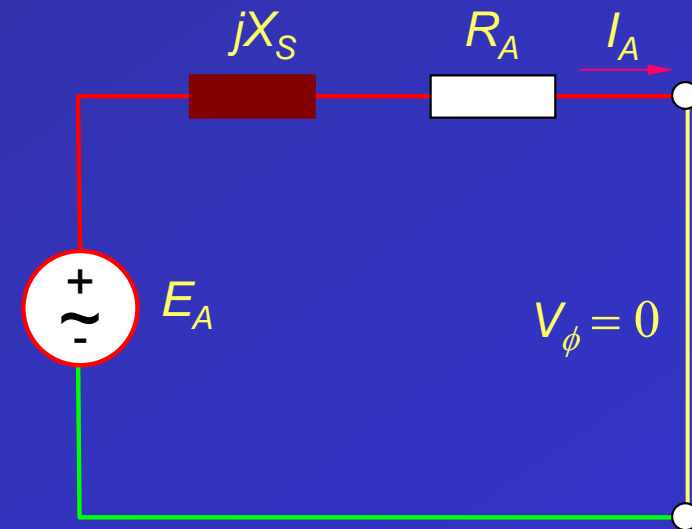

$$X_s \approx \frac{E_{A,SC}}{I_{A,SC}} = \frac{V_{\phi,OC}}{I_{A,SC}} = \frac{V_{T,OC} / \sqrt{3}}{I_{A,SC}} \quad \text{at } I_F$$


- ◆  $R_A$  หาได้จากการวัดความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์ด้วย Wheatstone bridge หรือเครื่องวัดความต้านทานอื่นที่เหมาะสม



# การทดสอบ

# 9/18

- ◆ ค่า  $X_S$  มีค่าไม่คงที่เพราะ  $V_{\phi,OC}$  เกิดการอิ่มตัว

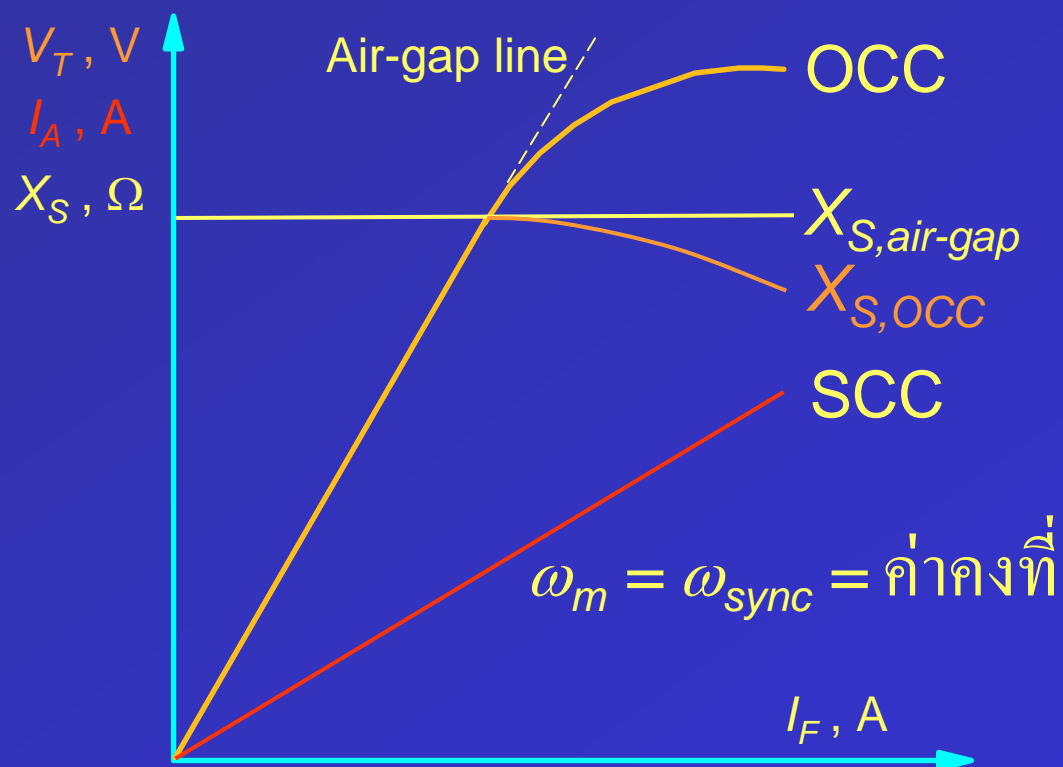

# การทดสอบ

# 10/18


**Ex.3** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 kVA 480 V 50 Hz ต่อแบบ Y มีผลการทดสอบเมื่อป้อนกระแสสนามพิกัดเท่ากับ 5 A ดังนี้

- แรงดันเปิดวงจร  $V_{T,OC} = 540 \text{ V}$
- กระแสลัดวงจร  $I_{L,SC} = 300 \text{ A}$
- เมื่อป้อนแรงดันกระแสตรงขนาด 10 V เข้าที่ขั้ว วัดกระแสได้ 25 A

จงหาค่า  $X_S$  และ  $R_A$  ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

# การทดสอบ

# 11/18

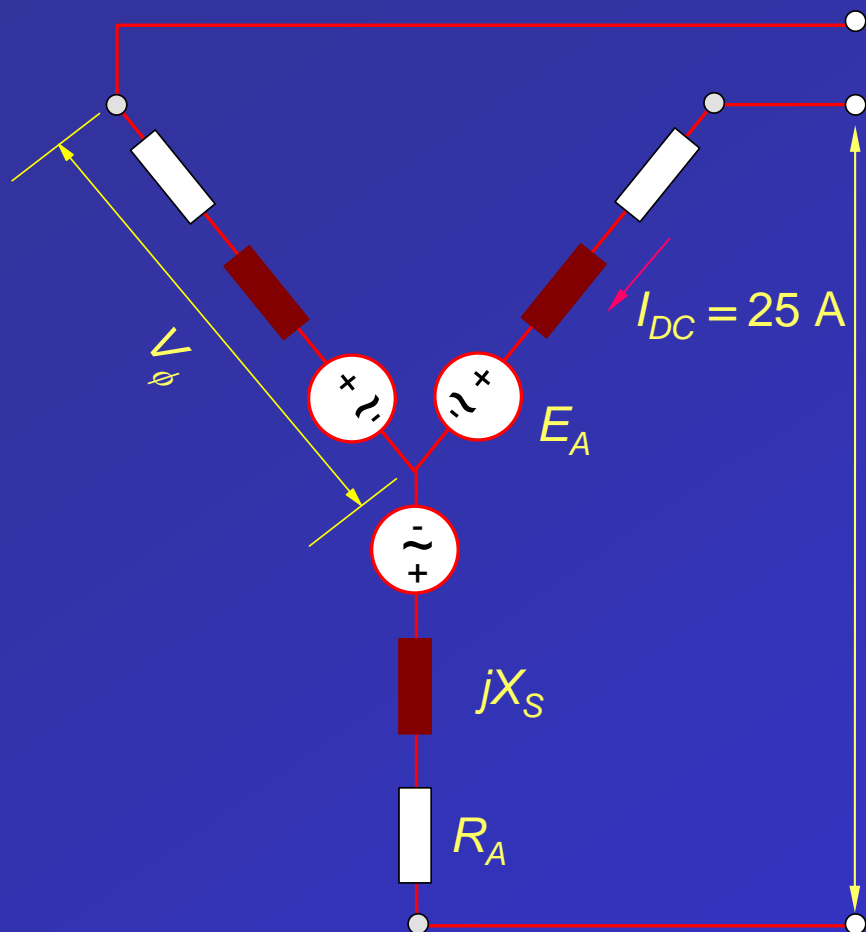


$$V_{DC} = 10 \text{ V}$$

$$2R_A = \frac{V_{DC}}{I_{DC}}$$

$$R_A = \frac{V_{DC}}{2I_{DC}} = \frac{10}{2 \cdot 25} = 0.2 \ \Omega$$

# การทดสอบ

# 12/18

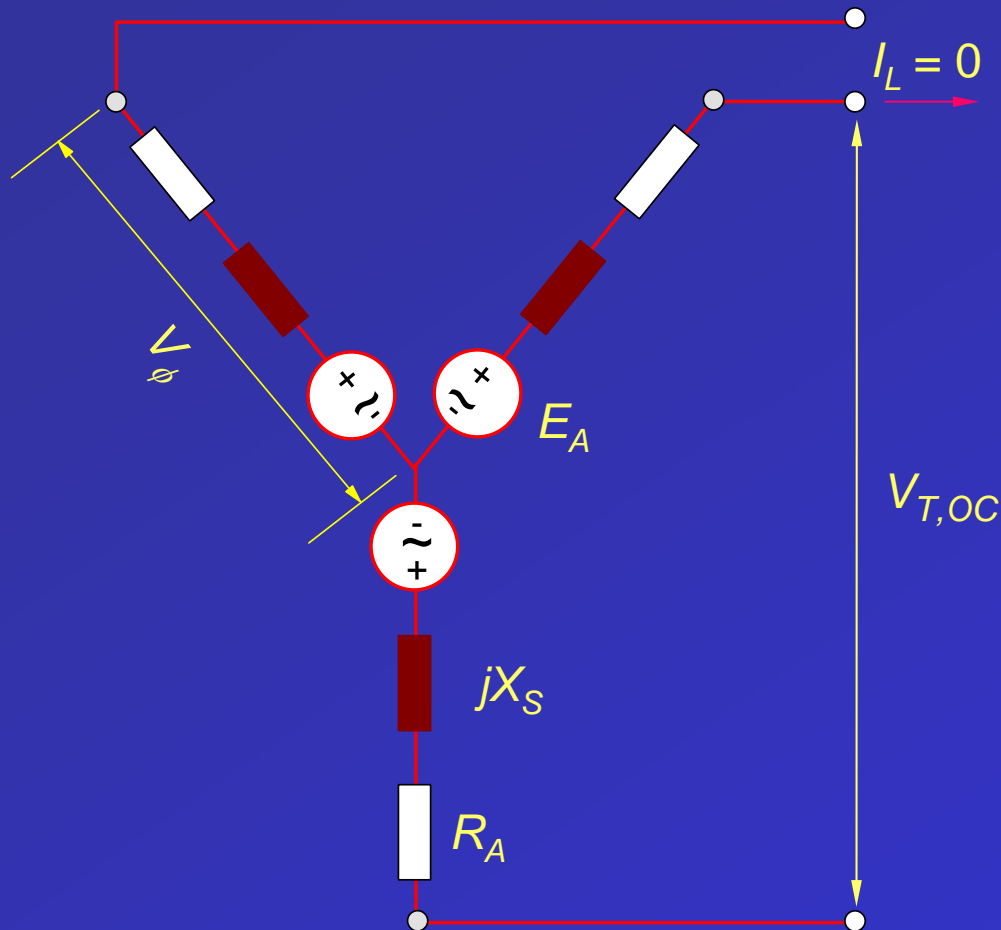


$$E_A = V_{\phi,OC} = \frac{V_{T,OC}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{540}{\sqrt{3}} = 311.8 \text{ V}$$

# การทดสอบ

# 13/18

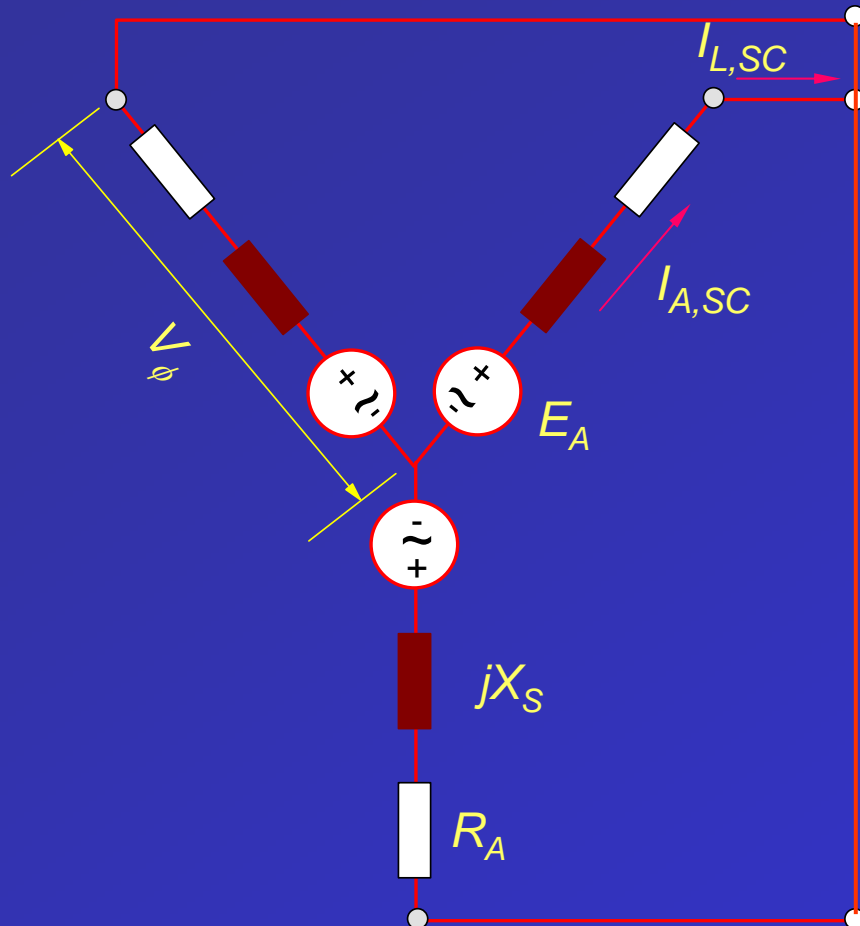

$$I_{A,SC} = I_{L,SC} = 300 \text{ A}$$

# การทดสอบ

# 14/18

$$\sqrt{R_A^2 + X_S^2} = \frac{E_{A,OC}}{I_{A,SC}}$$


$$\sqrt{0.2^2 + X_S^2} = \frac{311.8}{300} = 1.039$$

$$X_S = 1.02 \ \Omega$$

ถ้าละเลยผลของ  $R_A$

$$X_S = \frac{E_{A,OC}}{I_{A,SC}} = \frac{311.8}{300}$$

$$= 1.04 \ \Omega$$

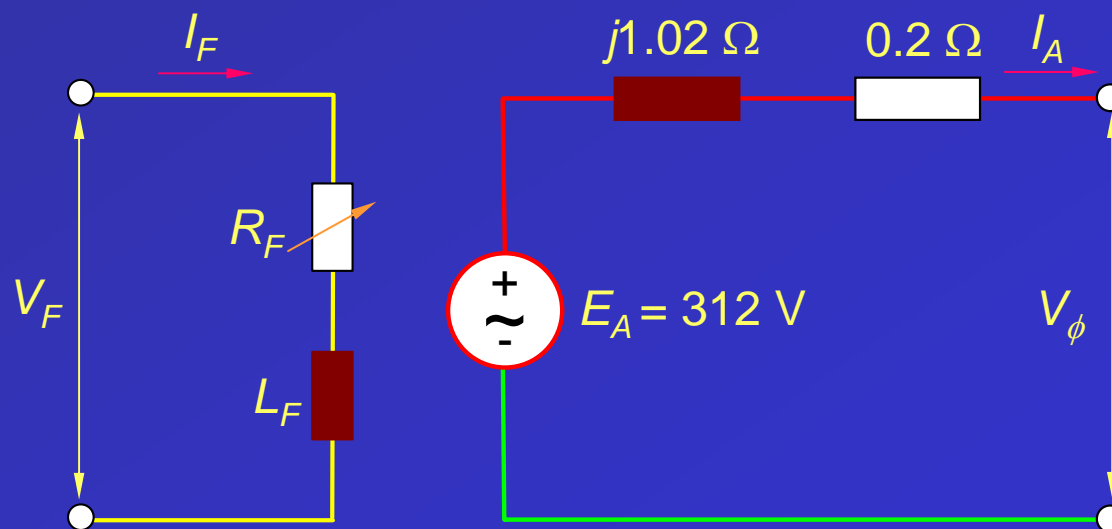

# การทดสอบ

15/18


## อัตราส่วนลัดวงจร (S/C ratio, SCR)

$$\text{SCR} = \frac{I_f \text{ ที่ต้องการเพื่อสร้างแรงดันพิกัดขณะเปิดวงจร}}{I_f \text{ ที่ต้องการเพื่อสร้างกระแสพิกัดขณะลัดวงจร}}$$

$$= \frac{Of'}{Of''}$$

$$\text{SCR} = \frac{I_A}{I_{A,\text{rate}}} \frac{V_{\phi,\text{rate}}}{V_{\phi,\text{rate}}} = \frac{X_{S,\text{rate}}}{X_S}$$

$$= \frac{1}{\text{p.u. } X_S}$$

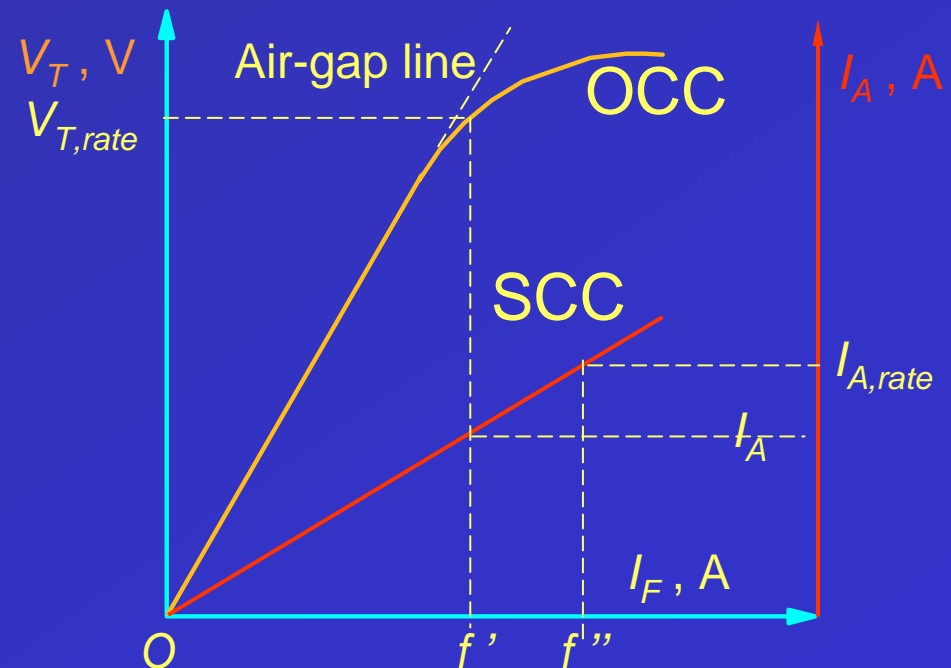

# การทดสอบ

# 16/18

**Ex.4** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 45 kVA, 220 V 6 ขั้ว 50 Hz ต่อแบบ Y มีผลการทดสอบดังนี้

- แรงดันเปิดวงจร  $V_{T,OC} = 220$  V เมื่อป้อน  $I_F = 2.84$  A
- กระแสลัดวงจร  $I_{L,SC} = 118$  A เมื่อป้อน  $I_F = 2.20$  A
- กระแสลัดวงจร  $I_{L,SC} = 152$  A เมื่อป้อน  $I_F = 2.84$  A
- จาก air-gap line แรงดันเปิดวงจร  $V_{T,ag} = 202$  V เมื่อป้อน  $I_F = 2.20$  A

จงหาค่า SCR,  $X_{S,unsat}$  และ  $X_{S,sat}$



# การทดสอบ

# 17/18

$$I_{A,rate} = \frac{VA_{rate}}{\sqrt{3}V_{T,rate}} = \frac{45000}{\sqrt{3} \cdot 220} = 118 \text{ A}$$

$$\text{SCR} = \frac{I_f \text{ ที่ต้องการเพื่อสร้างแรงดันพิกัดขณะเปิดวงจร}}{I_f \text{ ที่ต้องการเพื่อสร้างกระแสพิกัดขณะลัดวงจร}}$$

$$= \frac{2.84}{2.20} = 1.29 \text{ A}$$

# การทดสอบ

# 18/18

$$\text{ที่ } I_F = 2.20 \text{ A}$$

$$E_{A,ag} = \frac{V_{T,ag}}{\sqrt{3}} = \frac{202}{\sqrt{3}} = 116.7 \text{ V}$$

$$= \frac{V_{T,ag}}{V_{rate}} = \frac{202}{220} = 0.92 \text{ p.u.}$$

$$I_{L,SC} = 118 \text{ A} = 1 \text{ p.u.}$$

$$X_{S,unsat} = \frac{116.7}{118} = 0.987 \text{ } \Omega$$

$$= \frac{0.92}{1} = 0.92 \text{ p.u.}$$

$$\text{ที่ } I_F = 2.84 \text{ A}$$

$$E_{A,OC} = \frac{V_{T,OC}}{\sqrt{3}} = \frac{220}{\sqrt{3}} = 127 \text{ V}$$

$$= \frac{V_{T,OC}}{V_{rate}} = \frac{220}{220} = 1 \text{ p.u.}$$


$$I_{L,SC} = 152 \text{ A} = \frac{152}{118} = 1.29 \text{ p.u.}$$

$$X_{S,sat} = \frac{127}{152} = 0.836 \text{ } \Omega$$

$$= \frac{1}{1.29} = 0.775 \text{ p.u.}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 1/24

- ◆ ในบทนี้เราจะศึกษากรณีที่มี เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพียงตัวเดียวจ่ายโหลด
- ◆ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับ ประเภทโหลดที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

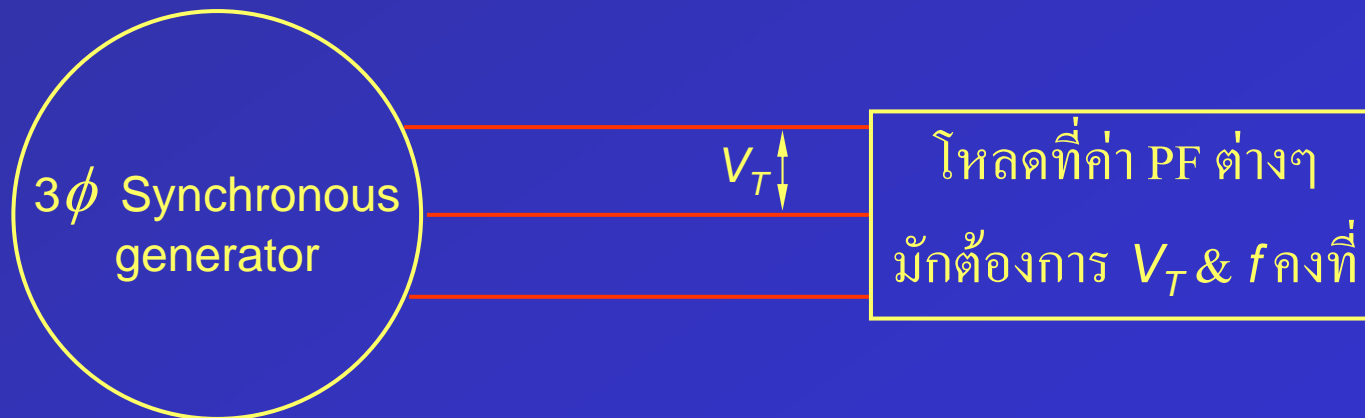


# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 2/24

## สมมุติฐานที่ใช้

- 1 โรเตอร์หมุนด้วยความเร็วคงที่เสมอเพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องจ่ายความถี่ 50 Hz ให้โหลด
- 2 แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ  $E_A$  มีค่าคงที่เสมอ ยกเว้นจะมีการปรับกระแสสนาม  $I_F$
- 3 โดยทั่วไปจะไม่คำนึงถึงความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์  $R_A$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 3/24


โหลดแบบ PF ล้าหลัง - กระแสเพิ่มในขณะที่ PF คงที่

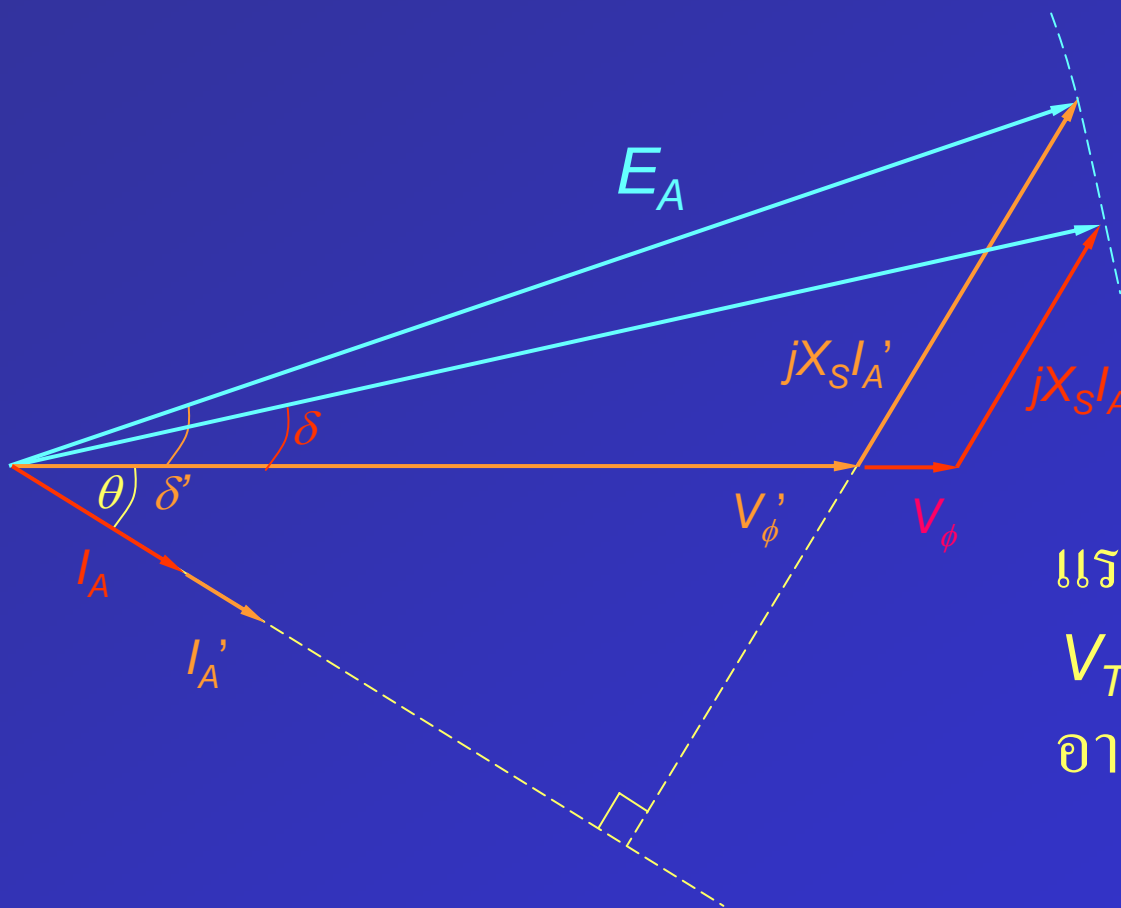

แรงดัน  $V_\phi$  และแรงดันที่ขั้ว  $V_T$  มีขนาดลดลงเมื่อกระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  เพิ่มขึ้น

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 4/24


โหลดแบบความต้านทาน (PF=1)

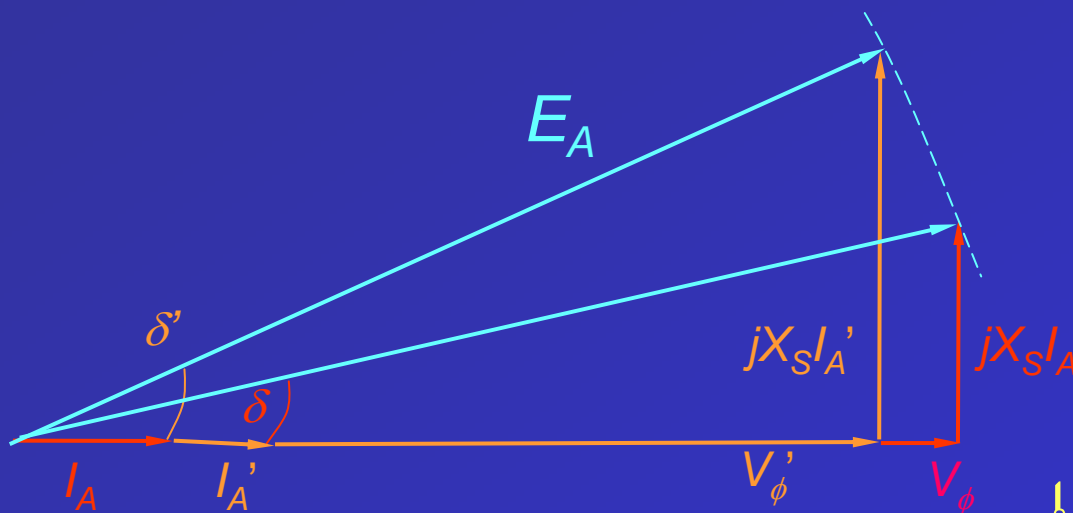

แรงดัน  $V_\phi$  และแรงดันที่ขั้ว  $V_T$  มีขนาดลดลงเมื่อกระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  เพิ่มขึ้น

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 5/24

## โหลดแบบ PF นำหน้า - กระแสเพิ่มในขณะที่ PF คงที่

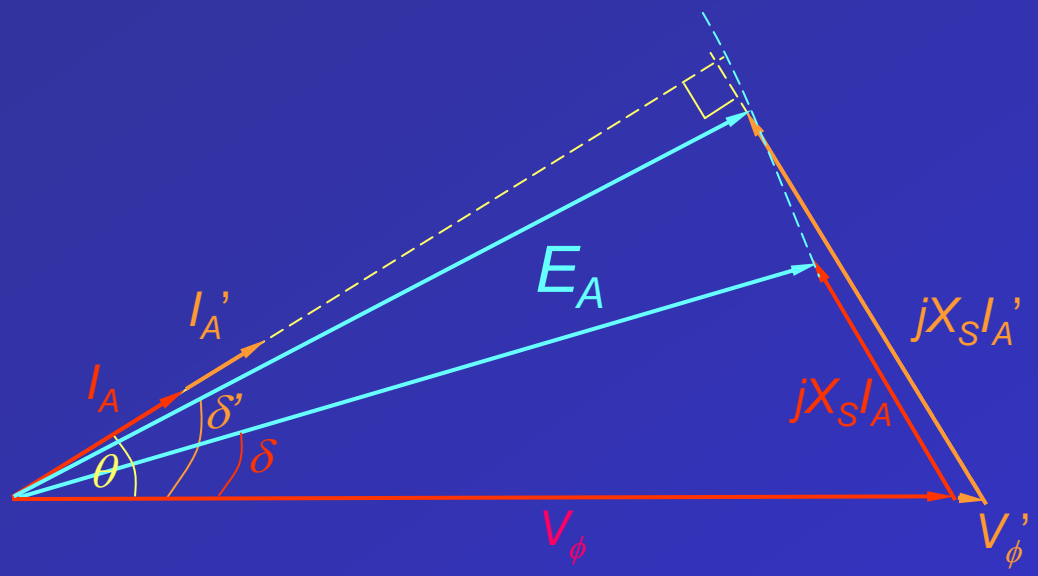

แรงดัน  $V_\phi$  และแรงดันที่ขั้ว  $V_T$  มีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่อ กระแสอาร์เมเจอร์  $I_A$  เพิ่มขึ้น

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 6/24

โวลเตจเรกกูเลชัน (Voltage regulation, VR)

$$VR = \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \cdot 100 \%$$

เมื่อ

$V_{nl}$  = แรงดันที่ขั้วเมื่อไร้โหลด, V

$V_{fl}$  = แรงดันที่ขั้วเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด, V




ดังนั้น VR มีค่าเป็นบวก เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดแบบ PF ล้าหลัง  
VR มีค่าเป็นลบ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายโหลดแบบ PF นำหน้า



# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 7/24

การปรับแรงดัน  $V_\phi$  และแรงดันที่ขั้ว  $V_T$  ให้คงที่

- ◆ ปรับกระแสสนาม  $I_F$  เพื่อให้แรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ  $E_A$  มีค่าลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามประเภทของโหลดที่ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

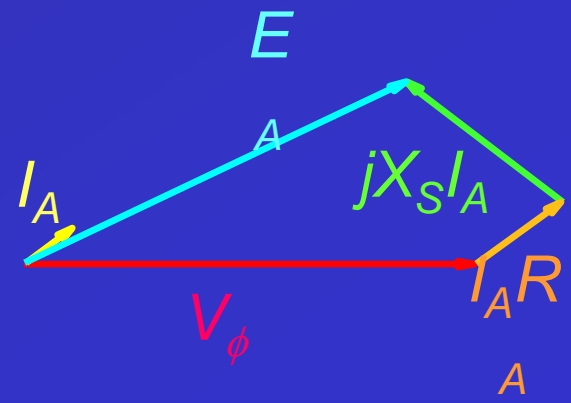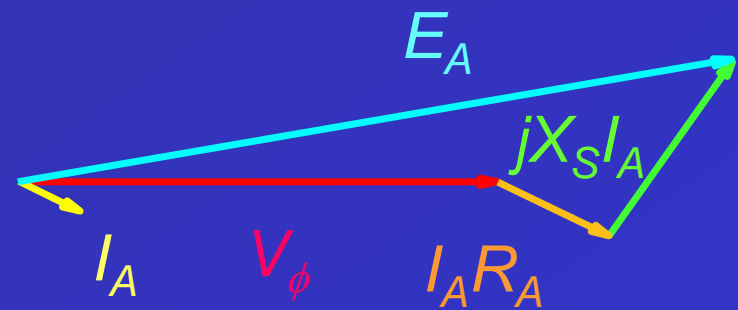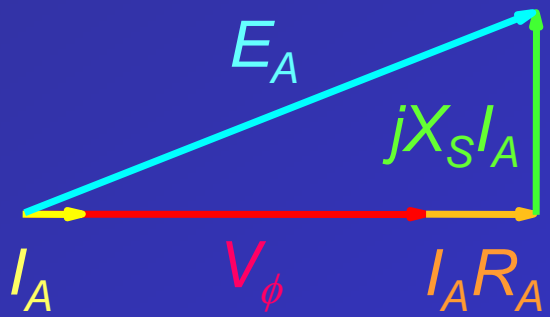


# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 8/24

**Ex.5** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 480 V 4 ขั้ว 60 Hz ต่อแบบ  $\Delta$  มี OCC ดังรูป และมี  $X_S = 0.1 \Omega$   $R_A = 0.015 \Omega$  เมื่อทำงานเต็มพิกัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแส 1200 A ที่ 0.8 lagging PF ที่ภาวะนี้  $P_{f\&w} = 40$  kW,  $P_{core} = 30$  kW และไม่คำนึงกำลังสูญเสียในวงจรสนาม

จงตอบคำถามต่อไปนี้

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 9/24

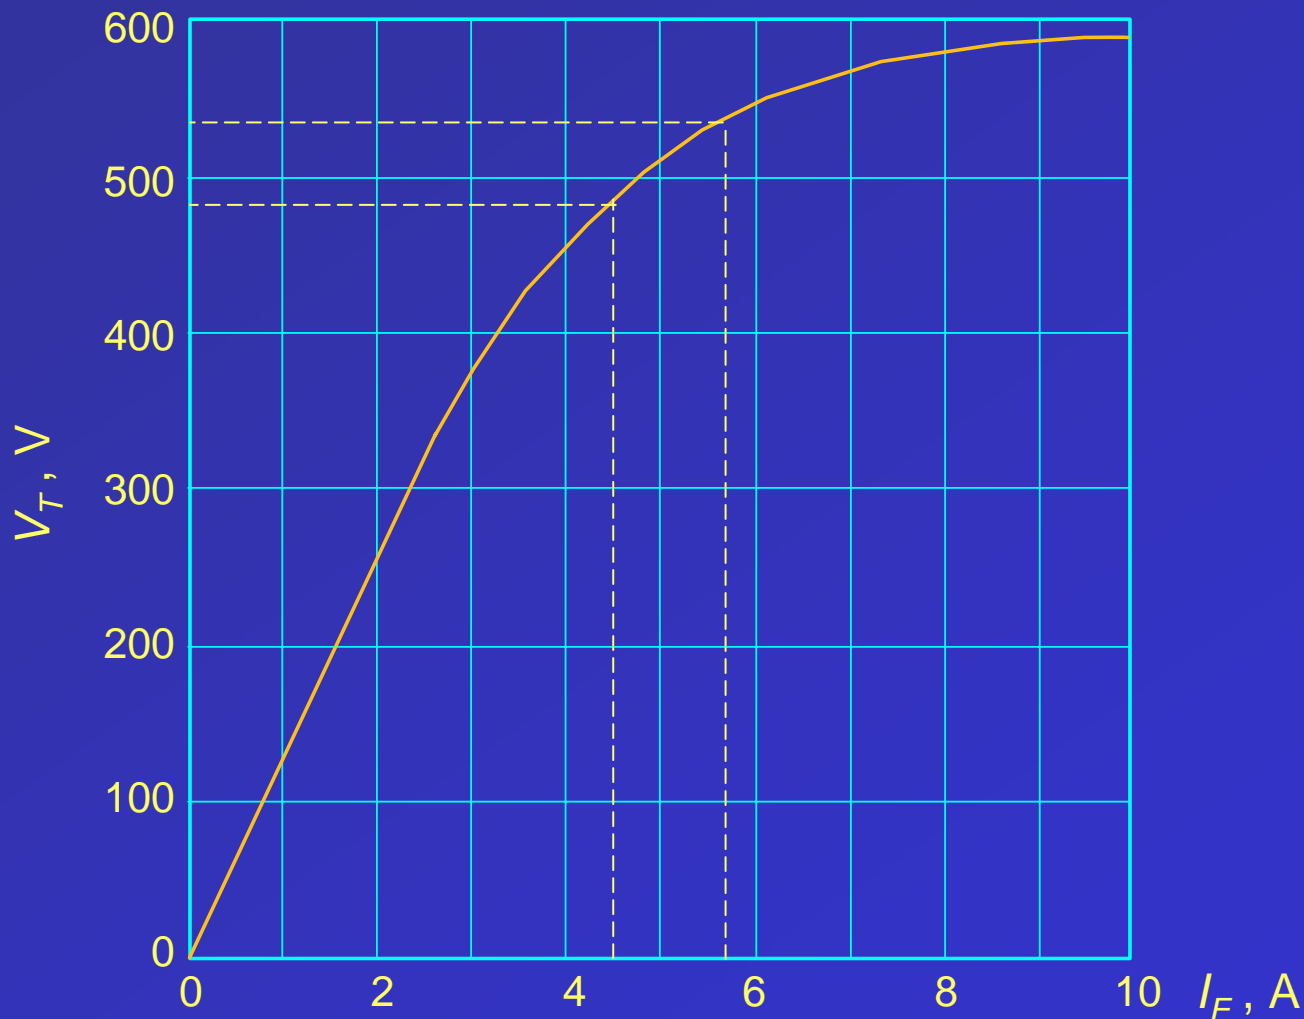

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 10/24

ก) จงหาความเร็วของโรเตอร์

$$n_m = \frac{120f_e}{P} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 \text{ RPM}$$

ข) จงหากระแส  $I_F$  ที่ต้องใช้เพื่อให้แรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่า 480 V ที่ภาวะไร้โหลด

เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อแบบ  $\Delta$  ค่า  $V_\phi = V_T$  และที่ภาวะไร้โหลด  $V_T = V_\phi = E_A$  จาก OCC จะพบว่าต้องใช้  $I_F = 4.5 \text{ A}$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 11/24


---

ค) เมื่อต่อกับ โหลดที่กินกระแส 1200 A ที่ 0.8 lagging PF เราต้องปรับ  $I_F$  ให้มีค่าเท่าใดเพื่อทำให้  $V_T = 480$  V

เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อแบบ  $\Delta$  ค่า  $I_L = \sqrt{3} I_A$

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{1200}{\sqrt{3}} = 692.8 \\ &= 692.8 \angle -36.78 \text{ A} \end{aligned}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 12/24

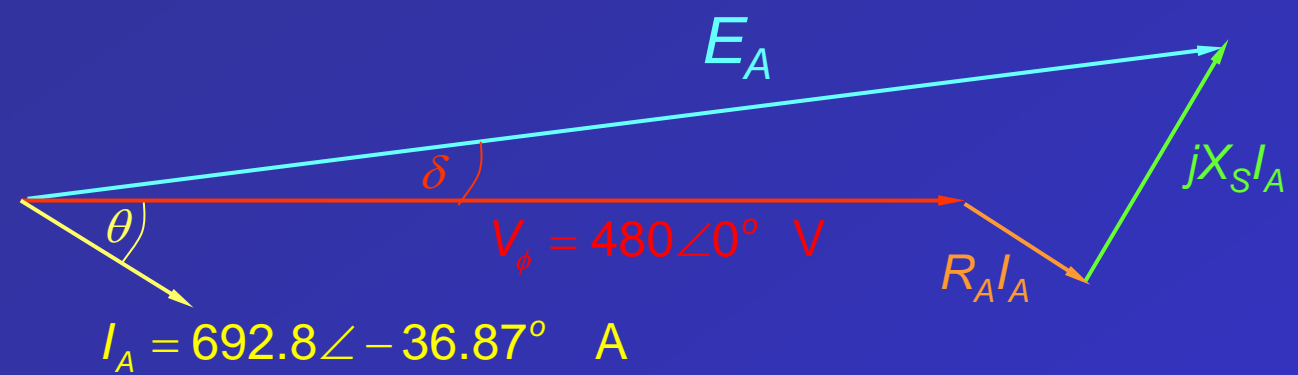

$$\begin{aligned}
 E_A &= V_\phi + R_A I_A + jX_S I_A \\
 &= 480\angle 0^\circ + 0.015 \cdot 692.8\angle -36.87^\circ + 0.1\angle 90^\circ \cdot 692.8\angle -36.87^\circ \\
 &= 480\angle 0^\circ + 10.39\angle -36.87^\circ + 69.28\angle 53.13^\circ \\
 &= 529.9 + j49.2 = 532\angle 5.3^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นเพื่อให้  $V_T = 480 \text{ V}$   $E_A$  ต้องเท่ากับ  $532 \text{ V}$  ซึ่งจาก OCC พบว่าต้องใช้  $I_F = 5.7 \text{ A}$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 13/24

ง) จงหา  $P_{out}$ ,  $P_{in}$  และประสิทธิภาพ  $\eta$

$$P_{out} = \sqrt{3}V_T I_L \cos \theta = \sqrt{3} \cdot 480 \cdot 1200 \cdot 0.8 = 798 \text{ kW}$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{losses}$$

$$= P_{out} + (P_{I^2R} + P_{core} + P_{f\&w} + P_{stray} + P_{field})$$

$$= 798 + (3 \cdot 692.8^2 \cdot 0.015 \cdot 10^{-3} + 30 + 40 + 0 + 0)$$

$$= 889.6 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \cdot 100 = 89.8 \%$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 14/24

จ) เมื่อปลดโหลดออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
ทันทีที่ทันใดจะเกิดอะไรขึ้นกับแรงดันขั้ว  $V_T$


การปลดโหลดออกทำให้  $I_A = 0$  ดังนั้น  $V_T = E_A$  เพราะ  
เราไม่ได้ปรับกระแสสนาม  $I_F$  ดังนั้นแรงดันขั้วจะเพิ่ม  
จาก 480 V ไปเป็น 532 V



# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 15/24

จ) เมื่อต่อกับ โหลดที่กินกระแส 1200 A ที่ 0.8 leading PF เราต้องปรับ  $I_F$  ให้มีค่าเท่าใดเพื่อทำให้  $V_T = 480$  V

$$I_A = 692.8 \angle 36.78^\circ \text{ A}$$

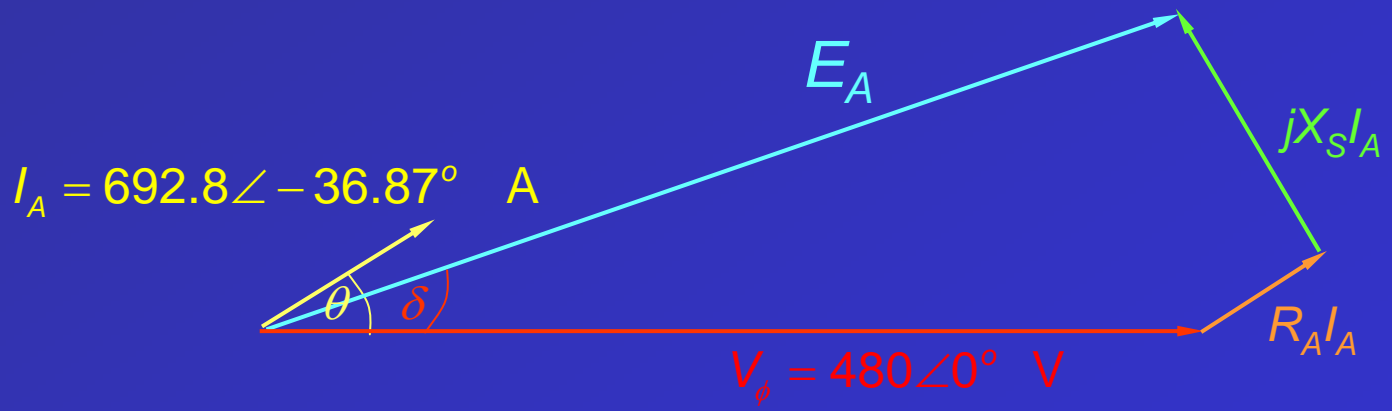

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 16/24

$$\begin{aligned}
 E_A &= V_\phi + R_A I_A + jX_S I_A \\
 &= 480 \angle 0^\circ + 0.015 \cdot 692.8 \angle 36.87^\circ + 0.1 \angle 90^\circ \cdot 692.8 \angle 36.87^\circ \\
 &= 480 \angle 0^\circ + 10.39 \angle 36.87^\circ + 69.28 \angle 126.87^\circ \\
 &= 446.7 + j61.7 = 451 \angle 7.1^\circ \text{ V}
 \end{aligned}$$

ดังนั้นเพื่อให้  $V_T = 480 \text{ V}$   $E_A$  ต้องเท่ากับ 451 V ซึ่งจาก OCC พบว่าต้องใช้  $I_F = 4.1 \text{ A}$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 17/24

**Ex.6** เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 480 V 6 ขั้ว 50 Hz ต่อแบบ Y มี  $X_S = 1.0 \Omega$  เมื่อทำงานเต็มพิกัด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแส 60 A ที่ 0.8 lagging PF ที่ภาวะนี้  $P_{f\&w} = 1.5 \text{ kW}$ ,  $P_{core} = 1 \text{ kW}$  และไม่คำนึงกำลังสูญเสียในวงจรมอเตอร์ ขณะนี้ได้ปรับกระแสสนามเพื่อให้แรงดันขั้วในภาวะไร้โหลดมีค่าเท่ากับ 480 V

จงตอบคำถามต่อไปนี้

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 18/24


ก) จงหา  $V_T$  เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสพิกัดที่ 0.8 lagging PF, 1.0 PF และ 0.8 leading PF

เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อแบบ Y ค่า  $V_T = \sqrt{3} V_\phi$  ที่ภาวะไร้โหลด  $E_A = V_\phi = V_T / 1.732 = 277 \text{ V}$  และจะมีค่านี้อยู่ตลอดไปหากไม่มีการปรับกระแส  $I_F$

$$I_A = I_L = 60 \angle -36.78^\circ \text{ A}$$

$$jX_S I_A = 1 \angle 90^\circ \cdot 60 \angle -36.78^\circ = 60 \angle 53.13^\circ \text{ V}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 19/24

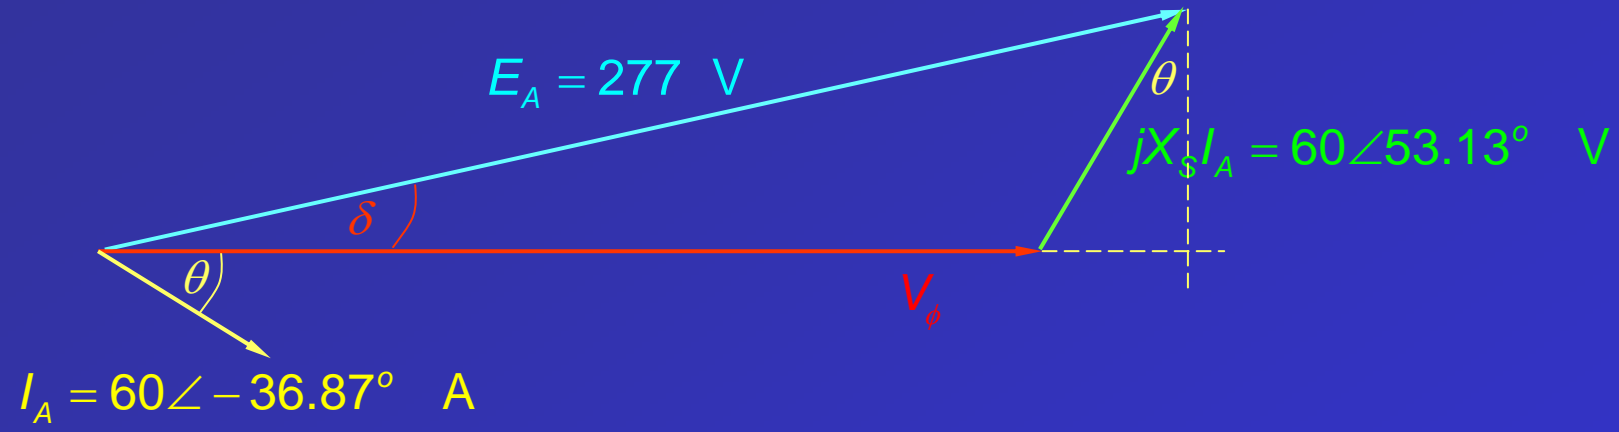


$$E_A^2 = (V_\phi + X_S I_A \sin \theta)^2 + (X_S I_A \cos \theta)^2$$

$$277^2 = (V_\phi + 1 \cdot 60 \cdot 0.6)^2 + (1 \cdot 60 \cdot 0.8)^2$$

$$76729 = (V_\phi + 36)^2 + 2304$$

$$V_\phi = 263.8 \text{ V} \Rightarrow V_T = \sqrt{3} V_\phi = 410 \text{ V}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 20/24

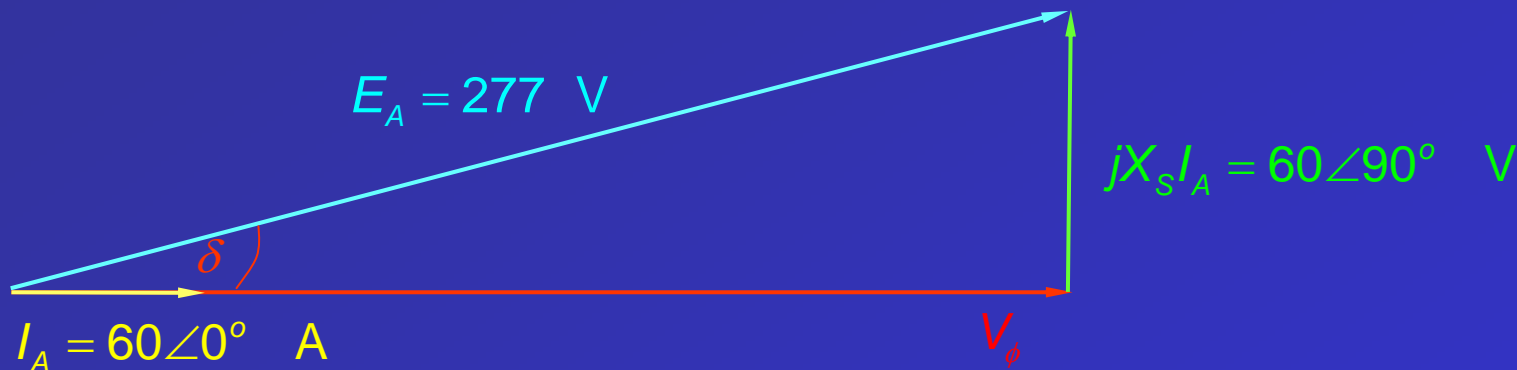


$$E_A^2 = (V_\phi)^2 + (X_S I_A)^2$$

$$76729 = (V_\phi)^2 + 3600$$

$$V_\phi = 270.4 \text{ V} \Rightarrow V_T = \sqrt{3} V_\phi = 468.4 \text{ V}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 21/24

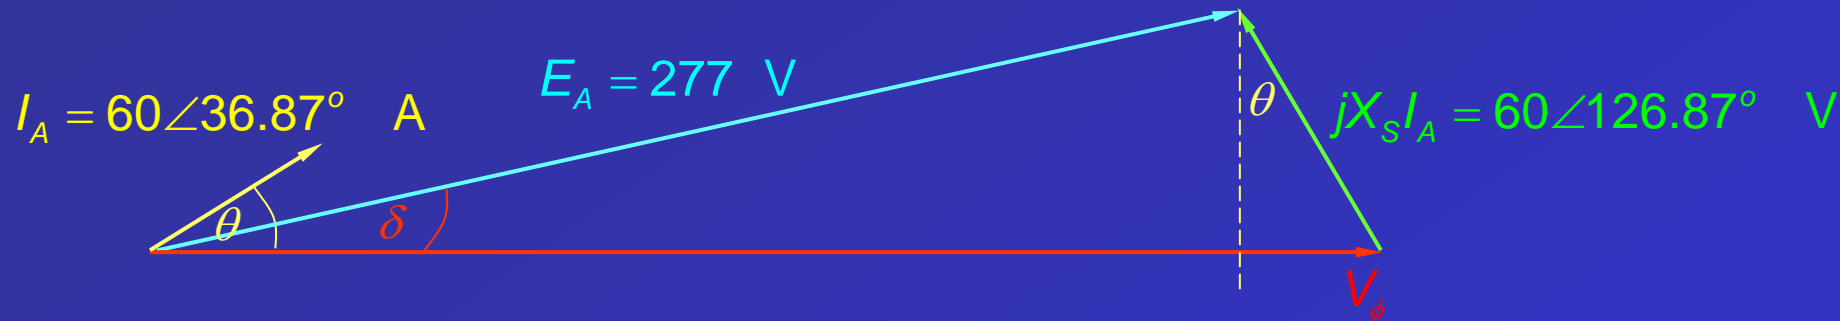

$$E_A^2 = (V_\phi - X_S I_A \sin \theta)^2 + (X_S I_A \cos \theta)^2$$

$$277^2 = (V_\phi - 1 \cdot 60 \cdot 0.6)^2 + (1 \cdot 60 \cdot 0.8)^2$$

$$76729 = (V_\phi - 36)^2 + 2304$$

$$V_\phi = 308.8 \text{ V} \Rightarrow V_T = \sqrt{3} V_\phi = 535 \text{ V}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 22/24

ข) จงหาประสิทธิภาพเมื่อจ่ายกระแสพิกัดที่ 0.8 PF lagging

$$P_{out} = 3V_{\phi} I_A \cos \theta = 3 \cdot 236.8 \cdot 60 \cdot 0.8 = 34.1 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned} P_{in} &= P_{out} + (P_{I^2R} + P_{core} + P_{f\&w} + P_{stray} + P_{field}) \\ &= 34.1 + (0 + 1 + 1.5 + 0 + 0) = 36.6 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \cdot 100 = 93.2 \%$$



# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 23/24

ค) จงหา  $\tau_{in}$  และ  $\tau_{ind}$  เมื่อจ่ายโหลดพิกัด

$$\tau_{app} = \frac{P_{in}}{\omega_m} = \frac{P_{in}}{2\pi f_m} = \frac{P_{in}}{2\pi f_e \frac{2}{p}} = \frac{36.6 \cdot 10^3}{104.7} = 349.5 \text{ Nm}$$

$$\tau_{ind} = \frac{P_{conv}}{\omega_m} = \frac{P_{out}}{\omega_m} = \frac{34.1 \cdot 10^3}{104.7} = 325.6 \text{ Nm}$$

# ลักษณะเฉพาะเมื่อจ่ายโหลด 24/24

ง) จงหา VR เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสพิกัดที่ 0.8 lagging PF, 1.0 PF และ 0.8 leading PF

$$0.8 \text{ PF lagging: } VR = \frac{480 - 410}{410} \cdot 100 = 17.1 \%$$

$$1 \text{ PF: } VR = \frac{480 - 468}{468} \cdot 100 = 2.6 \%$$

$$0.8 \text{ PF leading: } VR = \frac{480 - 535}{535} \cdot 100 = -10.3 \%$$